

## اتجاه علمي وتفني للترميم الدقيق بقبة ضريح سيدي "أحمد البدوي" بالمسجد الأحمدى بطنطا

أ.د. محمد علي حسن زينهم ♦ د. مصمم. إبراهيم بدوي إبراهيم ♦

### مقدمة:

تهتم مصر حالياً بترميم الأعمال الإسلامية الكبيرة. كالمساجد والمدارس والبيوت والأروقة والخنقاوات التي تضم روائع من الفنون المعمارية الإسلامية المصرية من العصر الفاطمي والمملوكي والعثماني ويحاول المتخصصون المساهمة في هذا العمل من خلال التأكيد على الدراسة التاريخية وإيجاد حلول علمية وفنية وتكنولوجية للترميم المعماري والدقيق للحفاظ على هذه الأعمال وإعادةها إلى أصلها بدون إضافات ملفقة أو باستخدام مواد لا تتفق مع المواد الأصلية عند الإنشاء للمبنى وبالتالي قد تؤدي إلى اتلافه ومن هذه الأعمال مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه ومسجد السيدة فاطمة الزهراء ومسجد الإمام الشافعي ومسجد السيدة زينب رضي الله عنهم أجمعين. ومسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا يعد الجامع الأزهر الثاني لما له من مقومات لصاحبه سيدي أحمد البدوي مؤسس أكبر مراكز لدراسة علوم أهل السنة فضلاً عن رعاية المشتغلين بالعلم والمتفرغين له بالدراسة والفحص في هذا المسجد مما جعل مدينة طنطا عاصمة تراث العلوم الشرعية بين القاصدين والطلاب. وكان ذلك هو السبب الرئيسي لاهتمام المسؤولين بها حين أنشئت المعاهد الأزهرية التي كان في مقدمتها معهد طنطا الثانوي بعد أن وضع السيد أحمد البدوي اللبنة الأولى في مجال دراسة علوم أهل السنة. وينتسب أحمد البدوي إلى الإمام الحسين السبط رضي الله عنه وهو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسى الأشهب بن يحيى بن عيسى بن علي بن محمد بن حسن بن جعفر بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين السبط رضي الله عنه. وقد وصل إلى مصر سنة ٦٣٧هـ واتجه إلى مدينة طنطا التي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم طندتا ونزل السيد البدوي في دار الشيخ ركن الدين وبقي عنده اثنتي عشر سنة ولما مات انتقل السيد البدوي إلى دار أخرى مجاورة بقي فيها

♦ أستاذ ورئيس قسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

♦ المدير التنفيذي بمركز A3R للتجميل المعماري والترميم.

نحو ستة وعشرون سنة حتى مات وكان السيد البدوي يتعبد بمسجد البوصة الذي عرف باسم مسجد البهي في القرن الثالث عشر الهجري. ويقع مسجد البوصة على مقربة من دار ابن ركن الدين وهو الآن في الجهة الجنوبية الغربية بالنسبة للمسجد الأحمدى ومن أشهر أتباع السيد البدوي ومريديه عبد العال وأخوه عبد المجيد الأنصاري وعبد الوهاب الجوهري وقمر الدولة وغيرهم كثيرين.

ويعتبر القرن السابع الهجري في مصر عصر ازدهار صوفي فقد ظهر فيه أحمد البدوي والحسن الشاذلي وأبو القاسم القباري وأبو عبد الله الشاطبي وإبراهيم الدسوقي وأبو العباس المرسي وقد ترك لنا السيد البدوي بعض المؤلفات أشهرها صلوات، وصايا، الحزب.

### وصف المسجد:

توفي السيد البدوي في الثاني عشر من ربيع الأول سنة ٦٧٥هـ ودفن في داخل منزل ابن شحيط فأقام تلميذه عبد العال بجوار القبر خلوة تحولت فيما بعد إلى زاوية عرفت بالأحمدية بقيت على حالها حتى عصر السلطان الأشرف قايتباي وفي ذلك العصر أقيمت قبة على ضريح السيد البدوي كما أقيمت للزاوية مئذنة. وفي القرن الثاني عشر الهجري بنى علي بك الكبير مسجداً بجوار ضريح السيد البدوي كما أقيمت ثلاث قباب أكبرها على ضريح السيد البدوي والغربية منها لتلميذه وتابعه عبد العال والشرقية للشيخ مجاهد شيخ الجامع كما صنعت مقصورة من النحاس لضريح السيد البدوي مازالت موجودة حتى الآن نقش عليها اسمه ونسبه كذلك أنشأ علي بك في مواجهة المسجد سبيلاً فوقه كتاب لتعليم اليتامى القراءة والكتابة.

وفي القرن الثاني عشر للهجرة كذلك تحول المسجد الأحمدى إلى معهد علمي ديني على غرار الجامع الأزهر ففيه نحو ألفي طالب غير المدرسين ولهم شيخ كشيخ الأزهر وقد تداول شريحة العلماء بالجامع الأحمدى قديماً وحديثاً جملة وافرة من أجلاء العلماء وفضائلهم. وقد تطورت الدراسة في المسجد حتى استدعى الأمر قيام معهد كبير ملحق بالجامع وذلك في القرن الرابع عشر الهجري بما في ذلك الأضرحة والملحقات فدان ونصف ويتكون تخطيط المسجد من مربع يتوسطه صحن تحيط به الأروقة من جميع الجهات ويبلغ عدد الأروقة بإيوان القبلة في الجهة الجنوبية أربعة أما الإيوانات الثلاثة الباقية ففيها رواقان ويغطي الصحن قبة مرتفعي تقوم على رقبة بها مجموعة من النوافذ وفي الجهة الغربية من المسجد توجد ثلاث أضرحة الأوساط منها وهو أكبرها ضريح سيدي البدوي وقد غطيت جميعها بقباب تقوم على مقرنصات وقد زالت القبتان الجنوبية والشمالية ولم تبقى غير قبة السيد البدوي وللمسجد سبعة أبواب أربعين بالجهة الغربية الرئيسية وباب بكل جهة من الجهات الثلاث الباقية وقد نقش على لباب القبلي تاريخ هذه العمارة سنة ١٣٢٠هـ. وفي عام ١٩٧٥م تم توسعة

المسجد وتجديده. ويعد ضريح السيد "أحمد البدوي" من الأعمال الأثرية الجميلة التي أقيمت في عهد السلطان الأشرف قايتباي. لما تميزت به من زخارف ومقرنصات وكتابات غائرة وبارزة. خشبية وجصية. ملونة ومحملة بفلسفة وثقافة وفكر الفن الإسلامي وقيمه الإبداعية وسمات العصر المملوكي في مصر ونظراً للمتغيرات التي طرأت على قبة الضريح وأدت إلى تهالك أجزاء كبيرة واضحة وظهور اتساخات بالمقرنصات والكتابات والزخارف نتيجة سوء المادة العازلة والتصاقها بالأتربة والحشرات نتيجة لاستخدام ملونات زيتية ولاكيات لا يتفق مع أسلوب الزخرفة في العصر المملوكي وذلك من خلال الترميمات والتجديدات التي كانت تحدث بالضريح سابقاً وتعد من الناحية العلمية ترميم خاطئ.

بدأ تحديد أسلوب وخطة العمل لترميم هذه القبة من خلال الرؤية الفنية والمناقشات مع لجنة من المتخصصين من الأجهزة المعنية من أثريين وفنانين ومهندسين وكيميائيين. لدراسة المقترحات والوصول إلى أنسب الحلول العلمية والتوثيقية لخطوات الترميم والتي تتحدد في الآتي:

**أولاً: الدراسة التطبيقية العلمية** من واقع الوضع الحالي لقبة الضريح ومن خلال التصوير الضوئي والتكبير والتصوير الميكروسكوبي والفحص المعملية بالأشعة السينية.

### **الوصف الحالي لقبة الضريح:**

عمل وصف للحالة الراهنة للأعمال الفنية الزخرفية والزجاجية والجصية للقبة الأثرية المحملة بفلسفة وثقافة وفكر الفن الإسلامي بعناصره الجمالية والزخرفية سواء النباتية أو الهندسية وكذلك الكتابات العربية من الآيات القرآنية البارزة والمرسومة. لمعرفة العوامل التي أدت إلى التدهور والتلف الواضح على الأعمال الفنية ومسبباتها وتحديد الأصول الفنية والفترة الزمنية التي تم فيها تصميم المسجد وكذلك المتغيرات التي طرأت عليها من تجديد وترميم خطأ وتأصيل العناصر الزخرفية الموجودة بالمسجد خاصة بأعمال الزخرفة والمتواجدة على الأخشاب والحوائط منها الجديد والقديم. والملونات والعناصر المستخدمة فيها ونوعياتها وأسلوب التنفيذ فيها كذلك الزجاج المعشق بالجص ومدى التهالك الواضح عليه وأنسب الخامات المستخدمة فيها وطرق علاجه وترميمه ووصف القبة الرئيسية بضريح المسجد موضوع البحث.

القبة الرئيسية بالمسجد وبها عدد ثمان فتحات من الزجاج المعشق بالجص وبدون زجاج نهائي في الجزء العلوي ويزيد نسبة الهالك فيها عن ٩٠%... القبة مقسمة إلى ١٦ جزء بالمنتصف من أعلى طبق زخرفي قطره ١ متر تستند القبة على ثمان مقرنصات تفصل بين الأركان الأربعة ويحيطها شريط كتابي وشريط زخرفي وكرنيشة من الزخرفة البارزة يمكن أن تكون خشبية أو جصية ملونة... تظهر على

القبّة نتيجة للتصوير والتكبير والإضاءة الشديدة عملية إعتام تام. وتهالك في أجزائها الخشبية وطمس للعناصر الزخرفية وتلك الزيوت والملونات على الجدران نتيجة الترميم الخاطئ بملونات اللاكية الزيتية التي تأثرت بالعوامل الجوية ونتج عنها سطحاً مشوهاً ومن خلال التصوير اتضح أن هناك عناصر زخرفية لا تتطابق مع بعضها ومرسومة بطريقة يدوية شبة عشوائية كما توجد كمية متحجرة من طبقة العزل واضحة على الأركان وعلى بعض مناطق الزخرفة بالقبّة. ويتضح من التصوير أن هناك مشاكل كثيرة قد اغفل عنها السابقون لعملية ترميم القبّة حيث تم زخرفة رقبة القبّة عن طريق الطباعة بلون واحد وهو ما لم يستخدم في الأعمال الفنية الإسلامية سابقاً بهذه السوقيّة وعدم الاهتمام بالجماليات الفنية والتكنولوجية للفن الإسلامي الذي اعتمد على القيم الجمالية والاتقان في العمل والتنفيذ بأجود الخامات.

والأشكال من (١ إلى ٢٢) تصوير وتكبير لعناصر القبّة توضح مظاهر التلف والعيوب في جسم القبّة وعناصر زخرفتها وفتحات الزجاج الجصي ونلاحظ أن هناك طمس لبعض العناصر الزخرفية وأكسدة بعض الجوانب والخطوط نتيجة للمادة العازلة وعدم انتظام الشكل والعنصر الزخرفي بل تم استخدام عناصر عشوائية بدون قواعد إسلامية نتيجة للتلوين الخاطئ في درجات الألوان وعدم الاهتمام بالدرجات اللونية الإسلامية. والترميم بالملونات الزيتية واللاكيات الحديثة في عمليات الترميم السابقة وإزالة القطع النفيسة من فصوص الزجاج في الحجر البارز على هيئة إطار من الميم اللاعب وطمسها بالمونة كما لوحظ التشقق وتهالك في الفتحات الزجاجية المعشقة بالجص وإزالة الكثير من الزجاج واستخدام الزجاج الحديث في الترميم بألوان مختلفة ومغايرة للأصل.



شكل رقم (١، ٢)

يوضح المظهر العام للقبّة من أسفل ثم تكبير القبّة لتوضح العناصر الزخرفية بها واتضح من التكبير أن المادة العازل قد طمست العناصر الزخرفية حيث أن هذه اللقطة قد تم تصويرها في وجود كشافات إضاءة للتصوير ٦٠٠٠ وات وعددها ستة لكي نحصل على أعلى إضاءة لهذه اللقطات نظراً لعدم رؤيتها بالعين المجردة.



شكل رقم (٣، ٤)

تكبير للطبق النجمي بمنصف القبة ويتضح فيها أكسدة الخطوط والكتابات وطمس لونها مع إضافة اللون الأخضر اللاكيزه بالطبق ونلاحظ أكسدة الورنيش العازل وطمس الملونات.



شكل رقم (٥، ٦)

نلاحظ الترميم الخاطيء وعدم انتظام الشكل الفني الزخرفي في العناصر بل استخدام العشوائيات في التصميم وأتباع أسلوب التلوين الخاطيء. كذلك نلاحظ الطمس الظاهر على العناصر الزخرفية والخطية والإطار البارز حول محيط القبة.



شكل رقم (٨)

يوضح فيها الطمس الشديد نتيجة الأتربة المترامية والأكسدة الناتجة من البويات والعزل المخالف للأصول الفنية. كذلك التشويه في العناصر الزخرفية نتيجة للتجريف في الترميم السابق. ونلاحظ أيضا الكرائيش ومدى ظهور الملونات الزيتية الحديثة عليها.

شكل رقم (٧)

توضح الترميم والتلوين الخاطيء ويظهر الفرق بين درجات اللون خاصة في اللون الأخضر الظاهر في المقرنصات أسفل القبة. كما يبين هذا الشكل رداءه وعيوب العناصر الزخرفية وعدم الاعتناء بالأسلوب الفني للزخرفة الإسلامية وبين التشوهات الفنية في العناصر الزخرفية.



شكل رقم (٩، ١٠)

الطمس الشديد على القبة وكذلك الفتحات الجصية الجديدة والتي تظهر بدون زجاج ملون وعناصر بدائية التصميم. وبدلاً من وضع النقيس أو كتل الأحجار الرخامية أو الزجاجية في فواصل الميم الزخرفية تم طمسها وتلوينها بلون اللاكية البني الواضح هروباً من الترميم السليم بالمواد السليمة. وتتضح كل هذه المواصفات وردائه الأسلوب في التنفيذ والتلوين في الشكلين ١١، ١٢.



شكل (١٢)



شكل (١١)



شكل رقم (١٤)

ويوضح صورة كاملة للقبة ويبين مدى سوء المقام من الأخشاب والتجديد الخاطئ بملونات غير معبرة عن فترة بناء هذا المسجد وملحقاته.



شكل رقم (١٣)

فيوضح كمية الاتساخ والتبقع وعدم استواء السطح وعدم الدراية باللون والعناصر الزخرفية الإسلامية في الترميم السابق خاصة في هذه الجزئية المحددة باللون الأخضر الفاتح والتحديد الأسود عليها.



شكل رقم (١٥)

فيوضح أن هذه القبة قد تم تجديدها وليس ترميم نظراً لاختلاف الأسلوبين واستخدام طريقة الطباعة بالشبيلونة الورقية في العناصر الزخرفية من درجة واحدة أو الطباعة والتحديد عليها بعد ذلك كما يظهر في المقرنصات وزخرفة القبة من الداخل. كما توضح هذه الصورة الطمي الشديد في عناصر القبة الزخرفية من نتيجة سوء الملونات المستخدمة وكذلك المادة العازلة. وأيضاً استخدام زجاج مصري منقوش في الفتحات الجصية دليل على تجديد هذه القبة في فترة سابقة لا تتعدى ربع قرن.



شكل (١٧)



شكل (١٦)


#### أما الأشكال (١٦ إلى ١٨)

فتوضح أجزاء تكبير لهذه القبة لتبين لنا مدى سوء الترميم والتجديد التي تم عليها سواء عن طريق الاستخدام الصحيح لتكنولوجيا زخرفة مثل هذه الأعمال أو تكنولوجيا ترميمها لنتناسب مع فترة البناء أو لسوء استخدام الملونات أو العزل التي تناسب مثل هذه الأعمال



شكل (١٨)

أما الأشكال من ١٩ : ٢٢ فتوضح التهلاك والإنفصال والتجبر في أعمال الزجاج المعشق بالجبس ومن خلال التصوير والتكبير لوحظ أن هناك نسبة كبيرة من هذه الفتحات الزجاجية المعشق بالجبس برقبة القبة متهالكة ومنها الجديد الذي أعيد ترميمه ولا يتناسب مع مظاهر هذا المسجد وجماله وأيضا بها نسبة هالك في الزجاج تزيد عن ٩٠% وجميع هذه الشمسيات بها طمس وتجبر في طبقة الجبر وتشرخ في الإطار الخشبي وتهالك في عناصر الزخرفة المحفورة والمفرغة. وعدم وجود الزجاج الملون في أغلب الفتحات ويلاحظ أن الكثير من هذه الفتحات قد تم استبدالها بأعمال جصية جديدة إلى جانب انفصال الكثير من الفتحات عن الحلق الخشب.

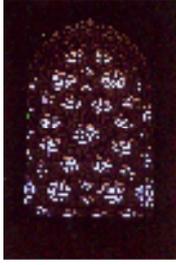

شكل (٢٢)

استخدام الزجاج الشفاف في قطع الجبس ويلاحظ التجبر في الفتحة الجصية



شكل (٢١)

تهلاك في العناصر الزخرفية الجصية وعدم وجود زجاج



شكل (٢٠)

انفصال الفتحة عن الحلق الخشبي ويلاحظ أنها مثبتة من الداخل بعرق خشب خوفاً من السقوط



شكل (١٩)

فتحة جديدة بالقبة بدون زجاج

### ثانياً: الدراسة من خلال إجراء عمليات التحليل والفحص على الخامات المستخدمة:

إجراء عمليات تحليل وفحص لعينات من الأخشاب والزجاج والجبس والملونات ونوعيات من عناصر الكتابة والزخرفة القديمة وأجزاء من الزخرفة الملونة وطبقة العزل حتى نستطيع الحصول على أهم مسببات التلف ومكونات الخامات والمواد للعلاج.

#### العينة رقم (١): التصوير بالميكروسكوب الإلكتروني

مواصفات العينة: قشرة لون على سطح خشبي من القبة.

اللون: تحتوى العينة على العديد من الألوان. اللون الأخضر وهو الغالب على العينة وتأثيرات من اللون الأصفر والأحمر الإسلامي المعروف بالأحمر الطوبي والألوان معدة على طبقة تحضير دقيقة مجهز به السطح.

**وتحمل العينة رقم 1mm 15 KV 0304 بقوة تكبير X20**

وتظهر في العينة عدة انفصالات وتشققات وعدم استوائية السطح المرسوم عليه مع طبقة اللون عن سطح الحامل الخشبي لهذه الطبقات إلى جانب ظهور بعض البثور في طبقة اللون إلى جانب أيضا التهاك الواضح في نسيج الألياف الخشبية.

**أما المقطع الثاني للعينة والذي يحمل رقم 1mm 15 KV 0305 بقوة تكبير X33**

فيوضح لنا حالة التلف وتهاك الأخشاب وانفصال طبقة التحضير بالكامل عن سطح الخشب.

**أما المقطع الثالث للعينة والذي يحمل رقم 100 NM 15 KV 0306 بقوة تكبير X130**

فيوضح لنا طبيعة واتجاهات الألياف أو النسيج الخشبي ومدى الضعف والجفاف والحالة الموجودة عليها مع توضيح سمك طبقة اللون على السطح بعد طبقة التحضير إلى جانب وجود فراغات صدائية بين سطح طبقة المعجون والسطح الخشبي وأيضا وجود بثور وتآكل على سطح طبقة اللون.

**أما المقطع الذي يحمل رقم 100 NM 15 KV 0307 بقوة تكبير X80**

فيوضح لنا عن قرب تهاك النسيج الخاص بالألياف الخشبية وجفافها وكذلك سمك طبقة التحضير مضاف إليها طبقة اللون مع ظهور الشروخ والبثور على سطح طبقتي اللون والتحضير معاً.

ويتضح من خلال التحليل بجهاز تشتت الأشعة السينية EDX الآتي:-

١- أن نسبة وجود عنصر C بلغت 18.13%

٢- أن نسبة وجود عنصر AL بلغت 4.21%

٣- أن نسبة وجود عنصر Ca بلغت 1.71%

٤- أن نسبة وجود عنصر Si بلغت 1.44%

٥- أن نسبة وجود عنصر S بلغت 1.28%

أما عن وجود كلا من Fe + Ti + K + Cl وهي العناصر الملونة فنسبتها مجتمعه بلغت 1.25%

ونلاحظ وجود عنصرَي التيتانيوم والحديد وهي العناصر الملونة في العينة للون الأخضر والأصفر والأحمر الموجودة في العينة أما عن ظهور أكسيد الألومنيوم لأنه يستخدم في طبقة التحضير أما عن ظهور S فيرجع إلى وجود الكبريت ويرجع أنه عنصري أرضي داخل ضمن الأكاسيد الملونة أما عن وجود Si وهو بنسبة ضئيلة فيرجع وجوده كشوائب في طبقة التحضير وأثناء التنفيذ أما عن هذه النسب فهي تتماشى مع النسب والأوزان الكيميائية المستخدمة لتكنولوجيا اللون والأصباغ الطبيعية والصناعية في فترة التنفيذ الأصلية للمسجد محل الدراسة.


### الخلاصة

أن عوامل الأمن في عدم الاهتمام بصياغة هذه الأعمال الفنية إلى جانب الرطوبة وسوء الترميم أدى إلى الآتي:-


- ١- ضعف عام في حالة الأخشاب مما يستلزم تقويتها.
- ٢- عدم استوائية السطح وردائه طبقة التحضير أدى إلى انفصال هذه الطبقة وعدم التصاقها لضعف مادة الربط فيما بينها.
- ٣- العوامل الجوية وعدم وضع مادة حفظ وعزل أدى إلى تفاعل العوامل الجوية وأيضا الأتربة والملونات على سطح طبقة الرسم الأخيرة أدى إلى ظهور البثور ووضوح معدل التآكل في هذه الطبقة مع ضعف المادة الرابطة مما أدى إلى تشقق في سطح طبقة اللون.

ESMQuant results Listed at 7: 27:36 PM on 22/5/2005  
Operator : SEM / EDS LAB  
Spectrum label : COLOR WOOD

Elmt	Element	%	Atomic %
C k		18.13	23.84
O k		71.99	71.08
Al k		4.21	2.46
Si k		1.44	0.81
S k		1.28	0.63
Cl k		0.70	0.31
K k		0.23	0.09
Ca k		1.71	0.68
Ti k		0.10	0.03
Fe k		0.22	0.06
<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

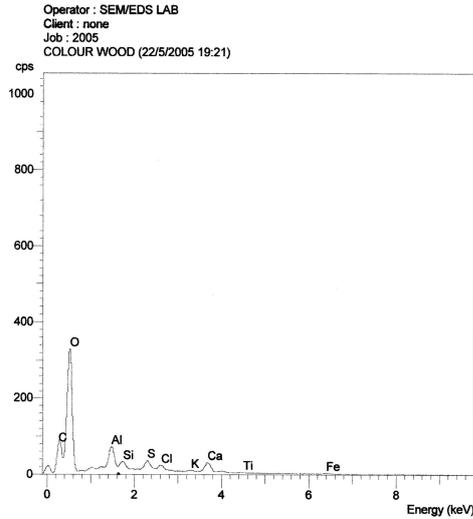

عينة لون على الخشب بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا.

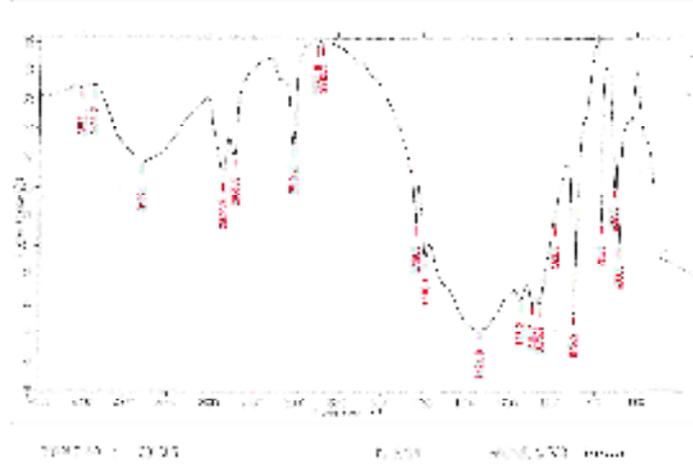

قشرة لون فقط

للتعرف على قشرة لون مأخوذة من الشرائط الكتابية على جداري وحوائط الضريح بمسجد السيد البدوي والعينة من أعلى المدخل الرئيسي وهي عبارة عن قشرة لون منفصلة عن أرضية التحضير الحاملة لها

### التحليل عن طريق استخدام جهاز تشتت الأشعة السينية EDX والتصوير الميكروسكوبي لعينة من الجبس:

العينة رقم (١): التصوير بالميكروسكوب الإلكتروني

مواصفات العينة: قطعة من الجبس الموجود في أحد الشبابيك في الجدار الغربي للمسجد وهو نفس الشباك الذي تم أخذ عينة الزجاج السابقة فيه وحالة الشباك الجصي حالته سيئة نتيجة للتلوث والميكروبات المتواجد عليه نتيجة لبخار الماء ومياه الأمطار وتأثيره عليه.

العينة رقم 100 NM 15 KV 0313 بقوة تكبير X65

ويتضح من العينة عدم استوائية السطح إلى جانب عوامل التآكل السريعة والواضحة جدا وبصورة كبيرة في اللون الأبيض نتيجة ظهور الأملاح على سطح الجص ومن ثم تساقطها مع أي احتكاك أو تنظيف إلى جانب وجود فراغات بينية نتيجة سوء الخلط أثناء التصنيع إلى جانب ظهور بعض التغير في اللون نتيجة تأثير السناج وعادم السيارات.

أما المقطع الثاني للعينة ويحمل رقم 10 NM 15 KV 0314 بقوة تكبير X1.700

الصورة توضح المقطع المكون من طبقات الجبس ما بين الأبرية والمنشورة على هيئة أشكال متداخلة مع وجود فراغات بينية بينها وهي تعتبر النسيج الأساسي لشكل ترابط الذرات مع بعضها.

أما المقطع الثالث للعينه ويحمل رقم 10 NM 15 KV 0315 بقوة تكبير X600

فتوضح شكل الذرات ولكن في هذا الاتجاه على شكل الاتجاه على شكل أبري ومنتشوري إلى جانب وجود بعض ألياف الكتان وذلك لإحداث الرباط والتقوية والتسليح وكذلك ضمان عدم الانفصال ونرى عدم وجود فراغات بينية كبيرة نتيجة لوجود عامل ربط فيما بينها.

أما المقطع الرابع للعينه ويحمل رقم 100 NM 15 KV 0316 بقوة تكبير X43

ونرى فيها بوضوح تأثير المياه على جزء من الجبس فتراه تأثر به وأحدث بقعة من اللون الغامق إلى جانب انخفاض مستوي سطح الجبس به عن المستوى المحيط بكامل العينه إلى جانب ظهور الأملاح والبنور على سطح اللون الغامق والمتأثر بالمياه أكثر من غيره في العينه.

ومن خلال التحليل بجهاز تشتت الأشعة السينة EDX يتضح لنا الآتي:-

١- نسبة الكالسيوم في العينه CaO بلغت نسبتها 52.37%

٢- نسبة مجموعة الكبريتات في العينه So بلغت نسبتها 45.62%


٣- نسبة أكسيد السيليكون في العينه Sio بلغت نسبتها 1.22%

٤- نسبة أكسيد الصوديوم في العينه Noo بلغت نسبتها 0.45%

أي أن نسبة كبريتات الكالسيوم المائيه في العينه بلغت 97.99% وهي نسبة عالية جدا أما عن أكسيد السيليكون وبنسبة 1.22% في العينه في صورة شوائب رملية وذلك لعدم استخدام مناخل لتتقية الجبس القاتم قبل الاستخدام أما عن ظهور أكسيد الصوديوم في العينه فننتج لتفاعل الجبس مع العوامل الجوية وظهور بعض الأملاح.

#### الخلاصة


لابد من الاهتمام والمحافظة على هذه الأعمال وبسرعة لأن حالتها في صورة عام ضعيفة وتحتاج إلى حفظ فوري

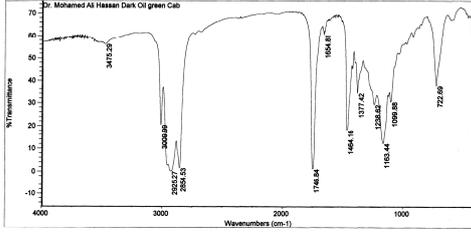

Mon May 23 15:00:29 2005  
 FIND PEAKS:  
 Dr. Mohamed Al Hassan Dark Oil green Cab  
 Region: 4000.00  
 Absolute threshold: 99.9999  
 Sensitivity: 49  
 Peak list:

Position	Intensity	Position	Intensity
2922.27	0.0483	1599.88	35.406
1746.84	1.586	1277.42	34.522
2854.53	1.477	722.69	37.361
1531.54	12.700	445.28	52.110
1494.18	18.188	1554.81	60.682
3009.99	20.391	418.52	50.849
1238.82	29.249		


مجدة تحليل الوسط Standard التعرف عليه وهو حاوي وسط من زيت بذرة الكتان تم التحليل  
 مركز التحليل الفيزياء القاهرة

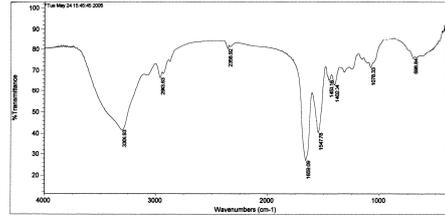


Tue May 24 15:48:15 2005  
 FIND PEAKS:  
 Region: 4000.00  
 Absolute threshold: 82.105  
 Sensitivity: 50  
 Peak list:

Position	Intensity	Position	Intensity
1489.09	28.817	999.94	73.819
1587.78	42.258	3308.92	41.821
3308.92	41.821	1452.24	63.088
1452.24	63.088	1463.18	63.198
1463.18	63.198	2983.82	65.261
2983.82	65.261	1078.33	71.366

التحليل عن طريق الأتمة تحت الحمراء IR  
 مجدة تحليل الوسط Standard التعرف عليه وهو حاوي وسط من زيت الكتان تم التحليل بمركز  
 التحليل الفيزياء بجامعة القاهرة

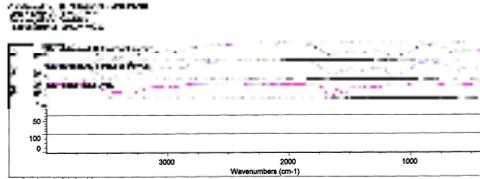

Index	Match	Compound Name	Library Name
1	100.00	Dr. Mohamed Al Hassan Powder	hasan
2	27.81	Dr. hasan Egg white	hasan

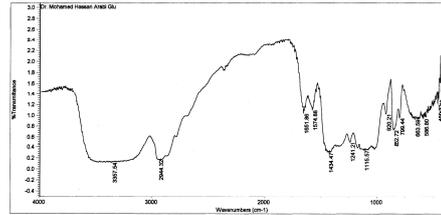

Sat May 28 11:34:18 2005  
 FIND PEAKS:  
 Dr. Mohamed Hassan Dark Oil  
 Region: 4000.00  
 Absolute threshold: 51.0  
 Sensitivity: 50  
 Peak list:

Position	Intensity	Position	Intensity
3357.54	0.113	1551.60	1.038
2944.22	0.181	1574.80	1.090
1746.84	0.248	1402.22	1.132
1664.11	0.298	1311.88	1.201
1577.42	0.350	1214.48	1.261
1528.62	0.402	1118.08	1.311
1498.88	0.454	1022.68	1.361
1402.22	0.506	927.28	1.411
1311.88	0.558	831.88	1.461
1214.48	0.610	736.48	1.511
1118.08	0.662	641.08	1.561
1022.68	0.714	545.68	1.611
927.28	0.766	450.28	1.661
831.88	0.818	354.88	1.711
736.48	0.870	259.48	1.761
641.08	0.922	164.08	1.811
545.68	0.974	68.68	1.861
450.28	1.026	13.28	1.911
354.88	1.078		
259.48	1.130		
164.08	1.182		
68.68	1.234		
13.28	1.286		

مجدة تحليل الوسط Standard التعرف عليه وهو حاوي وسط من الصمغ العربي تم التحليل  
 مركز التحليل الفيزياء بجامعة القاهرة

## نتائج التحاليل:

من خلال أعمال التحاليل السابقة تم التعرف على نوعية أكثر من مصدر من الوسائط اللونية وكذلك الملونات على طبقة الخشب والمحارة وكذلك الزجاج والحص أولاً: أمكن التعرف على الوسائط المستخدمة في الملونات وتؤكد لنا أن الوسيط الأساسي في ملونات جزء التوسعة من زيت بذرة الكتان كوسيط للملونات المزخرف بها السقف. أما الجزء الخاص بالأخشاب الملونة في أسقف وقباب المسجد الجزء القديم فمستخدم فيها مزيج من زيت بذرة الكتان وزلا البيض وهذا يؤكد على أن عمليات الترميم التي تمت على المسجد في فترات سابقة لم تستخدم الوسيط الأساسي القديم بل تم الاستعانة بوسيط آخر ومما نتج من التحليل تم التعرف على المصدر الأساسي للتكوين للوسائط وهو الذي نفذ به زخرفة الأسقف وهو زلال البيض ثم جاء عليه الترميم بالملونات الزيتية وكان الوسيط بذر الكتان.

ثانياً: أمكن التعرف على نوعيات الأخشاب القديمة بالمسجد عن طريق التعرف على مساميتها وأليافها كذلك التعرف على الأخشاب الجديدة التي تم الترميم بها سابقاً

وهي غير مطابقة لمواصفات الأخشاب القديمة التي يمكن إعادتها والترميم بها لئلا تتناسب مع الأصل المرسوم خاصة في ضريح عبد المتعال.

**ثالثاً:** أمكن التعرف على النوعيات والعناصر المركبة للملونات المستخدمة في زخرفة المسجد وأيضاً نوعيات الجص (الجبس) الجديد منها والقديم وكذلك نوعيات الزجاج المستخدمة والغالب عليها نوعية الزجاج المرتير المصنوع يدوياً والمطابق لمواصفات زجاج العصر المملوكي في مصر حتى ينتهي لنا الترميم والتجديد من خلال نفس العناصر والخامات القديمة.

**رابعاً:** أمكن التوصل إلى المادة الرابطة والعازلة والمقوى للسقف بعد عمليات الزخرفة والترميم.

**خامساً:** تمت الدراسة التاريخية على نوعيات العناصر الفنية الزخرفية التي استخدمت في نفس العصر وأمكن الاستفادة منها ومن الفن المملوكي في هذه الفترة بألوانه وزخرفته وعناصره الفنية لعمل عدة أفكار تصميمية تصلح لسقف التوسعة التي تمت في عام ١٩٧٥م بعد إزالة الأجزاء المتهالكة من المحارة والمصيص والجبس المصنوع به هذه المحارة ومعالجتها بمادة مثبتة يمكن أن ترابط بين سطح السقف المسلح والمحارة القائمة عليه حتى يمكننا تنفيذ هذه الأفكار التصميمية بعد عمليات التحضير وتجهيز السطح كعلم أصول الصناعة والتكنولوجيا الخاصة.

### **ثالثاً: مرحلة توثيق الأعمال الفنية وتحديد طرق العلاج والتقوية:**

توثيق الأعمال الفنية الموجودة بالمسجد وإجراء تطابق زمني بين مكونات هذه العناصر وعناصر فترة الحكم المملوكي وكذلك فترة حكم عباس حلمي الثاني حيث أن بداية نشأة المسجد كانت على يد السلطان قيتباي ثم تم التطور في فترة ولاية عباس حلمي الثاني مما جعل المسجد ممتزجاً بجمال فن العمارة في هذه الفترة وبما أن أعمال التوسعة لم تتطابق مع مواصفات هذه الفترة المميزة بجمال عمارتها وزخرفتها فيمكن إعادة صياغة سقف التوسعة بالأسلوب الفني والخامات التي استخدمت في فترة البناء والتجديد. وذلك بعد الكشف عن عيوب محارة هذا السقف ومعرفة سبب تساقطه ونقشره وتشققه. كذلك فك أجزاء الأخشاب المتهالكة والناقصة والمقوصة والموجودة بمدفن ومدخل سيدي عبد المتعال وكذلك سيدي مجاهد وتقوية الأخشاب الأثرية بها والمحافظة عليها واستخدام نوعيات من نفس نوعيات الأخشاب القديمة لإجراء عمليات الترميم بها في الأماكن الناقصة وبدلاً من الأخشاب التالفة ثم تجري عمليات علاج الفطريات والتبقع وملء الفواصل بمادة راتنجية مع نشارة من نفس نوعيات الأخشاب + بعض المواد العضوية واللدائن والورنيشات لئلا تتساوى النسبة مع نسبة مقاومة

وتحمل ومسامية هذه الأخشاب المنفذ بها الأسقف والطرفقات وقد تمت طريقة علاج الفطريات والتبقع بالطريقة التالية:

١. قد تم فحص الأخشاب لتحديد نوع الفطر المسبب للإصابة وعمل اختبار معلمي لحساسية الفطر للمبيدات للوصول إلى أكثر كفاءة وبأقل جرعة ممكنة.
٢. تم اختيار المادة الحافظة للخشب من المبيد الفطري بحث يكون مناسباً لطبيعة المواد معالجته.
٣. وقد استخدمنا هنا ثلاثة أنواع تتناسب وكل جزئية من الأخشاب المراد ترميمها فتم استخدام محاليل كيميائية مائية مثل أملاح الفلوريدات في بعض الأعمال ومحاليل مشتملة على المذيبات العضوية مثل زيت الفاروزيت الكيروسين، خامس كلورو الفينول وذلك بعد أن تم شق اطراف الأخشاب المتعفنة والمتبقعة بطبقة من الشمع السائل وورنيش السيليكون لسد مسامها وعزلها عن الجو، ثم بعد ذلك تم علاج أجزاء الأخشاب المصابة بالحشرات عن طريق الإبادة بالمحاليل الكيميائية عن طريق الرش بالنفتانينات المعدنية كالنحاس والحديد والكروم المضاف إليها الـ د.د.ت بنسبة ٠.٥% في الكيروسين ثم سد الثقوب التي أحدثتها الحشرات بالشمع المضاف إليها د.د.ت.
٤. تم تقوية الأخشاب التي ضعفت بسبب الإصابة بالحشرات أو الفطريات بالأسقف بالمواد الراتنجية والكيميائية التي تزيد من قوتها فقد تم استخراج محاليل مخففة من اللدائن الصبغية بنسبة ٥% على فترات متكررة حيث أن قابلية الأخشاب لامتصاص المحاليل تزداد في اتجاه أليافها وقد تم السقاية والدهان عن طريق محلول خلاص الفينيل المبلورة في الطولوين والأسيتون وأيضاً استخدام لدائن البولي استر التي تتبلر داخل مسام الأخشاب وتكسب الأخشاب صلابة وقوة.

#### ملء التشققات والفواصل في الأسقف الخشبية:

تم ملء الفواصل والتشققات بالأسقف بمعجونة خاصة روعي في تركيبها أن تكون متناسبة مع خواص الخشب الطبيعية كالصلابة والمسامية والشد الناتج عند الجفاف مع حالة الضعف التي أصابت الأخشاب القديمة. فقد تم عمل معجونة مكونة من جزء من نشارة الخشب الناعمة مع جزئين من أكسيد الزنك والاسبيداج مضافاً إليهم جزء واحد محلول مركز من القلونية المذابة في الكحول. ويضاف إلى هذا الخليط أربعة أجزاء من محلول الغراء مع قليل من الـ د.د.ت. ثم يقلب هذا الخليط مع ورنيش راتنجي من لدائن الإيبوكسي العازل ويستمر في مزج الخليط حتى ينتج على شكل عجينة متناسقة التركيب ولها قوة قوام مناسبة للاستخدام المباشر لملء

الفراغات والتشققات الموجودة بالسقف أما في حالة الأجزاء الكبيرة المتفتحة فتم عمل أسافين خشبية على شكل × وتغمر في لدائن الإيبوكسي وتوضع في الفراغات الكبيرة قبل ملء المعجون شكل (٢٣)

### طرق التنظيف Methods of cleaning

#### إزالة الأتربة: Dust Removal

يتم إزالة الأتربة من على السقف باستخدام قطعة من القماش ناعمة أو جلد غزال أو ريشة تنظيف مرنة أو بعض الفرش الناعمة مع قليل من الضغط عليها لأن تراكم التربة على الأسقف ونقوش التمبرا قد يؤدي إلى سرعة تحول ثاني أكسيد الكبريت الموجود كشوائب بالجو إلى حامض الكبريتيك الذي يساعد على تعميم الألوان والنقوش بمرور الوقت وذلك نظراً للتفاعلات الكيميائية التي تحدث في زلال البيض أو الزيوت المستخدمة في الزخرفة.

#### إزالة السناج والشحم المتراكم على الأسقف:

ويتم ذلك عن طريق مسح السقف بالكحول الأبيض عن طريق قطعة من القطن نظراً لأن الكحول لا يؤثر على طبقة الورنيش القديم. ثم يمكن استخدام محلول من الماء والترينتين لإزالة الشحم عن طريق الأيدي المدربة والخبرة مع مراعاة عدم تواجد رطوبة بعد التنظيف شكل (٢٤).

#### إزالة طبقة الورنيش التالفة والقائمة اللون:

ويتم إزالة الورنيش من على الأجزاء القائمة بالسقف باستخدام خليط مكون من الكحول الإيثيلي والترينتين بنسبة ٤ : ٢٠ بالحج على التوالي وذلك عن طريق قطعة من القطن ملفوفة على عتد من الخشب ودعك الورنيش بالتدليك المستمر مع مراعاة عدم الاحتكاك باللون خوفاً من اتلاف الطبقة الكثيفة فيها. وأيضاً مع مراعاة الاختبارات المستمرة على الحالة المرضية حتى تتم الإزالة في صورة مستطيلات بجوار بعضها البعض حتى الانتهاء من الأجزاء المرغوب إزالتها نهائياً ومراعاة تقدير حالة اللون السفلي كذلك التغير في أسلوب الدعك المتوقع للسطح خوفاً من إزالة بعض الملونات الزخرفية من أعلى القبة ثم تأتي بعد ذلك طريقة ملء الفجوات بين الألوان وتحضير مكان التشققات في الأخشاب شكل (٢٥).

#### ملء الفجوات والشقوق وتثبيت طبقة اللون:

يتم ملء الفجوات والتشققات بين طبقات اللون عن طريق عمل معجونة خاصة مكونة من الاسبيداج وبعض المركبات المعدنية الملونة ممزوجة بصفار البيض مع زيت بذر الكتان مضافاً إلى محلول من غراء الأرنب المضاف للتركيب الآتية: ١٠٠ جم من الغراء ٢٠٠م ٣ من الماء إلى ٢٠٠سم ٢ من زيت بذر الكتان وصفار

البييض مع الـ د.د.ت مضافاً إليهما نسبة مكونة من المركبات المعدنية طبقاً للون المطلوب وينتظر لمدة ٢٤ ساعة ثم يقلب الخليط ويصف بعد ذلك استعداداً للملء.

**التجهيز الخاصة لعملية الملء:**

يتم تنظيف الشقوق والفجوات جيداً لمعرفة أعماقها وأبعادها ونلاحظ أنه قد سبق ملؤها أثناء الترميم القديم بمعجون خاطئ فتم إزالتها جيداً ثم نم تغطية الأماكن المجاورة لهذه التشققات عن طريق ورق الاستيكر وأيضاً عن طريق ورق الشمع الأبيض ثم تسوية الأسطح المجاورة لهذه التشققات استعداداً للملء بالمعجونة السابقة.

يتم ملء الفجوات والشقوق باستخدام فرشاة دقيقة ناعمة وفي الشقوق الكبيرة تم الملء عن طريق قطعة من البلاستيك المستوي ثم الضغط عليها براحة اليد والأصابع إلى أن يتم تسويتها بالأسطح المجاورة ثم بعد الجفاف لمدة ٢٤ ساعة يتم إزالة المعجون وتنعيمها عن طريق سنفرة ناعمة كبيرة شديدة حتى لا تتأثر على الأجزاء المجاورة وقد لوحظ هبوط نسبي في الملء ثم إعادة الملء مرة أخرى إلى أن يصير مستوياً مع سطح الأجزاء المجاورة ثم تم إزالة الشمع والورق اللاصق من على الأسطح استعداداً للتلوين ومعالجة التقعير في طبقة اللون القديمة.

**معالجة التقعير في طبقة اللون:**

تم في هذه العملية استخدام مزيج من المذيبات العضوية الآتية لعملية التليين وذلك بتكون خليط من أسينات سلولف ceiosolveacetate مع ثنائي ميثيل الفورماميد formamide imethyl بنسب متساوية مع الماء بنسبة ١ : ٢ بالحجم ويتم حقن أو ملء خلفية القشرة بهذا الخليط ثم وضع طبقة رقيقة من ورق السلفان المدهون من الخلف بزيت بذر الكتان عليها ثم الضغط عليها عن طريق مكواة كهربائية تصل درجة حرارتها إلى ٦٥ م° وتترك قليلاً حتى يتم تبخر المياه من الخليط ويتم تليين طبقة اللون ونزع ورقة السوليفات بعد ذلك فتعود طبقة اللون كما كانت وقد استخدم أيضاً في خلاف التعد الكبيرة مادة لاصقة من الغراء والفلونونية ومحلول اللوسيليين وتبلل بها قشرة اللون عدة مرات ثم يتم إجراء العملية السابقة للتسخين حتى الاستواء والتثبيت مرة أخرى للأسقف الملونة وقشرة اللون المقعدة عليها.



شكل (٢٥)

يوضح إزالة طبقة السناج



شكل (٢٤)

إزالة طبقة الورنيش الصفراء  
من العناصر الزخرفية



شكل (٢٣)

الملء بالمعجون المعد خصيصاً  
من نتائج البحث

### تلف الحشوات الزجاجية الحصبة والخشبية:

يتحول الزجاج عند تحلله بفعل الرطوبة إلى المواد القلوية الداخلة في تركيبه وهذه المواد تمتص غاز أكسيد الكربون من الجو مما يؤدي إلى تكون طبقات من الكربون تتداخل مع السيليكا لتكون شروخ مسطحة قد تؤدي إلى تفتت الزجاج وإضعاف تماسكه وأيضاً درجة الحرارة إلى إصابة الفتحات بالتقوس وتفقد المعجون والجبس مما يؤدي إلى سهولة انفصال الزجاج من الحشوات. كما ساعد على تلف الحشوات الرطوبة الموجودة بالحوائل والتي أدت إلى تآكل الأخشاب وتهالك الجص وتهشم الزجاج كذلك أدت الرطوبة والأتربة والغازات الناتجة من الازدحام بحركة المرور إلى تلوث الهواء بثاني أكسيد الكبريت الناتج من احتراق الوقود.. حيث يتحول إلى حمض الكبريتيك في وجود بخار الماء مما يؤدي إلى تآكل مسطح الزجاج كذلك تراكم الأتربة على سطح الفتحات يؤدي إلى عدم دخول الضوء من خلالها ونلاحظ ذلك على الفتحات الموجودة والظاهرة بجوار باب المدرسة والمدفن بالشبابيك الملونة المعشقة بالأخشاب.

### الشروخ الناتجة عن الإجهادات: Strain Cracking

وهي بعض الشروخ التي تسير في جميع الاتجاهات فتتسبب في تحطيم القطع الزجاجية نتيجة الإجهادات من قذف الزجاج بثقل من الحجارة وتراكم الأشياء الصلبة على الفتحات نتيجة الاستخدام السيء.

### العتامة في بعض قطع الزجاج:

تحدث هذه العتامة عند زيادة نسبة الرطوبة في الغرف وتتكون كطبقة رقيقة جدا وترى بمرور الزمن عند سقوط الضوء عليها بزاوية معينة حيث تتحل أطيافه الأساسية معطية درجات مختلفة من اللون وذلك يؤدي إلى فقدان الألوان الطبيعية لقطع الزجاج والمميزة لها وهناك ببعض القطع تكون العتامة عالية فيها نتيجة للأتربة والظروف البيئية ومع زيادة نسبة الأكاسيد القلوية وارتفاع درجة الرطوبة تصبح قطعة الزجاج مصابة بظاهرة الضباب. وتتحدد هذه المرحلة في عمليات ترميم الزجاج الجص وذلك من خلال مطابقة هذه الأعمال بأعمال سابقة من نفس التراث وإجراء خطوات التوثيق ثم التحليل ثم الترميم للعناصر الفنية من القنديات أو القمرات حول القباب. وإعادة ترميم الإطار الخشبي ثم استكمال الناقص من الجص أو الزجاج الملون من نفس النوعيات ثم إجراء عمليات التقوية والعزل لهذه الأعمال طبقاً للخطوات المتبعة للترميم الدقيق لأعمال الزجاج الجص كما تتضمن هذه المرحلة عمل فتحات جديدة تتناسب ونفس العناصر الفنية والتراثية وبنفس خطوات التنفيذ القديمة للفتحات التالفة والغير موجودة والمستجدة منها حول القبة والشكل ٢٦ أ، ب، ج، د، هـ، و

يوضح بعضاً من تهالك الأعمال الجصية حول القبة وطريقة إجراء عمليات الترميم بنفس الخامات الناتجة من التحليل العلمي للبحث.



شكل ٢٦ (ج،د) يوضح الأجزاء المفقودة بعد معالجتها وملئها بمادة الجبس الناتجة من التحليل قبل إجراء عملية التفريغ طبقاً للأسلوب الفني

شكل ٢٦ (أ، ب) يوضح الفاقد من الفتحات الجصية وانفصال أجزاء كبيرة من الجبس والزجاج



شكل ٢٦ (هـ،و) يوضح التقشير في طبقة الجبس ووجود الأملاح استعداداً لإجراء عمليات التفريغ بالمواد الناتجة من البحث

#### رابعاً: الترميم الدقيق للملونات والفتحات الجصية ترميم زخرفة القبة وتلوينها:


يتم تجهيز الملونات طبقاً للنتائج التي تم معرفتها من عمليات التحليل لمكونات الألوان ويتم دمجها بزلال البيض وبعض الورنيشات من زيت بذر الكتان وتترك لمدة ٢٤ ساعة مع التقليب المستمر ثم يتم تجهيز العناصر الزخرفية ونقلها على الأجزاء الجديدة التي تم علاجها بالحجم المناسب الذي يتفق مع تصوير السقف كاملاً ويتم ذلك عن طريق النقل والطبع عليها ثم إعادة التلوين بهذه الأجزاء بقصد عدم الإحلال أو الإخفاء لأجزاء اللون الأصلية الموجودة بالسقف وتتم هذه العملية بدقة شديدة بدون أي

محاولة لتحسين اللون أو تغييره سواء في الدرجة اللونية أو الخامات المستخدمة وتتم العملية بإعادة تلوين الفاقد من اللون بدون أي ابتكار على الأجزاء الموجودة فعلا بالقبة واتباع نفس الأسلوب المستخدم في زخرفة وتلوين السقف ويستخدم هذا الأسلوب لتحقيق مطلبان أساسيان للعمل الموجود الأول هو الثبات أو الحفاظ على أصل الأثر والثاني هو تصحيح العيوب الموجودة بنفس الألوان المحيطة لإعطاء إحساس للملائمة والتجانس عند الرؤية للقبة وعمل الرتوش بإعادة التلوين بطبقة واحدة على الأجزاء والأماكن المخدوشة والمفقودة في طبقة اللون الأصلي بنفس الدرجة والتكوين وذلك لإعادة اللون وعلاجه من التلف وذلك في محاولة للوصول إلى الشكل الأصلي لكي تحتفظ به كإرث إسلامي.

### تقوية القبة بطبقة من الورنيش للحفظ والوقاية:

يتم تغطية الملونات بالمواد العازلة الورنيشية لأن ذلك من الضروري لحفظ القبة من أخطار التعرض للتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة الكبيرة والرطوبة وللحماية من الشوائب والغازات المحملة بالهواء مثل ثاني أكسيد الكبريت وغاز كبريتيد الهيدروجين السبب الإضافي هو إعطائها الألوان جمال وحيوية في الرؤية بحيث تصبح الألوان أشد وضوحا وتناسقا وقوة. ولكن هناك عدة اعتبارات للمواد المستخدمة في الورنيشات منها على سبيل المثال أن تكون الورنيشات شفافة تماما "عديمة اللون" وأن يكون معامل الانكسار بها لا يزيد عن معامل الانكسار لزيت بذرة الكتان المستخدم بالملونات كذلك يجب أن تتفق خواص الورنيشات المستخدمة مع الخواص الطبيعية للملونات المستخدمة في السقف كقوة الصلابة والليونة وقوة اللصق ودرجة المسامية كما يجب أن تكون هذه الورنيشات من نوع يمكن إذابته بسهولة بعد التعيرات الكيميائية التي تطرأ عليها بفعل الزمن والتلوث كما يجب أن يكون الورنيش من النوع الثابت الغير قابل للتحلل بسهولة أو في فترة قصيرة مع مرور الزمن. وقد أمكن استخدام بعض أنواع الورنيشات الراتنجية المخلقة والمناسبة لهذه المواصفات والتي تم فحصها ومقارنتها معمليا وهي:

أسيتات البولي فينيل  $\text{Acetate Polyvinyl CH}_3 \text{COO-CH=CH}_2$  ووزنها الجزيئي ٨٦ ودرجة غليانها ٧٢-٧٣م وهو مركب عديم اللون وثابت ولا يتحلل بسهولة ويمتاز بليونته وسهولة إذابته بالتليين والأشكال ٢٧ (أ، ب، ج، د) توضح القبة أثناء وبعد عمليات الترميم.

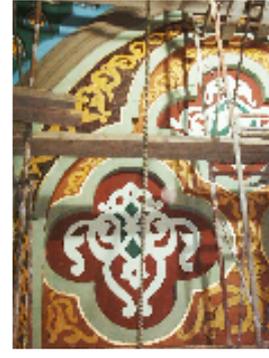

شكل ٢٧ (أ، ب) يوضح عناصر القبة الزخرفية أثناء عملية الترميم



شكل ٢٧ (ج) يوضح القبة بعد إظهار الطبق

النجمي ذو الكتابات والخطوط العربية

شكل ٢٧ (د) يوضح القبة بعد الانتهاء من الترميم

### مرحلة ترميم الزجاج المعشق بالجص بالقبة:

بعد تنظيف الحشوة وتناولها ثم تثبيت ورق شفاف (كلك) فوق سطحها ليتم نقل العناصر الزخرفية وذلك عن طريق الطبع ثم حددت أماكن القطع المتهاكة وحددت قطع الزجاج التالفة والغير موجودة ثم وضع القطعة على ترابيزة التعشيق وتجهيز عينات مسطحة من نوعيات الزجاج السابق تحليلها وإجراء عملية التقطيع كما على الشفاف المنقول من الأصل في الفتحة. تم إعداد المادة الجبسية الرابطة وتفريغ الجبس وعمل تعشيق قطع الزجاج في موضعها بالتصميم ثم صب مادة الجبس حول الزجاج للتثبيت ثم وضع الفتحة في المكان المعد لها في القبة والشكل (٢٨ أ، ب، ج) توضح بعض الفتحات الجبسية بعد الترميم.



شكل ٢٨ (أ) يوضح فتحة من الجبس المفرغ بالقبعة من أعلى بعد الترميم

شكل ٢٨ (ب، ج) يوضح الفتحات حول زور القبعة بعد الترميم وتركيب الزجاج الملون

### نتائج البحث والتوصيات

تبعاً للمنظور الفكري الذي اتبع في ورقة البحث نجد أن الترميم عملية تكنولوجية علمية وفنية وهندسية بالدرجة الأولى وعليه نوصى بالآتي:-

١. يجب أن يتكون فريق العمل الترميمي من مجموعة متكاملة من الباحثين والعلماء في عدة تخصصات من معماريين وفنانين وتكنولوجيين وأثريين لإيجاد منهاج حديث متعدد المجالات في العمل فمن ناحية تحتاج التخصص الدقيق من الناحية العلمية المعمارية للبحث والتأصيل والمعالجة والوقاية ومن ناحية أخرى نحتاج المتخصصين في تكنولوجيا الأعمال الفنية مثل التصوير والنحت والأعمال الخشبية والفنون والحرف اليدوية.
٢. مما سبق يظهر الاحتياج إلى إيجاد حلول تكنولوجية مستحدثة لحفظ وصيانة وترميم وتجديد الآثار الإسلامية بكل تخصصاتها مع اتباع الأساليب العلمية الحديثة والتقنيات المتطورة لذا كان الهدف من البحث هو الوصول إلى تقنين علمي للدراسات العلمية والعملية التطبيقية للربط بين النظرية والتطبيق في الترميم والصيانة والتجديد لقبعة مسجد السيد أحمد البدوي وقد توصل البحث إلى نتائج جيدة في هذا المجال من خلال الخطة البحثية لتحليل الخامات وعناصر التلف وتحديد أساليب العلاج والوقاية قبل إجراء عملية الترميم وقد أنتج هذا الأسلوب العلمي الاستنباطي في الترميم إلى عمليات فحص دقيقة ثم الدراسة والتحليل واستقراء تحديدي لأسباب التلف وأنواعه وبعد ذلك يتم تحديد طرق العلاج الخاصة بالتجميع والتنشيط والتقوية قبل البناء عند الحاجة ثم

التطشيب النهائي بمرحلة ويطبق هذا الأسلوب العلمي على كل مكونات القبة من ملونات وأخشاب وزجاج وجبس.

٣. الدعوة لغرس القيم الحضارية والتاريخية والجمالية والتطبيقية المعززة من خبرات السابقين وتكنولوجيا الحاضر في شعور ووجدان الشباب لكي نحافظ ونتعايش مع الماضي بأصالته والمستقبل للغد المشرق بإذن الله.

### المراجع

١. إبراهيم عبد القادر " وسائل وأساليب صيانة الآثار ومقتنيات المتاحف " شئون المكتبات، جامعة الرياض ١٩٧٩م
٢. عبد المعز شاهين " الأسس العلمية لعلاج وترميم الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية " القاهرة، الهيئة العامة المصرية للكتاب ١٩٩٠م
٣. عبد المعز شاهين " طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الأثرية " مراجعة زكي إسكندر، القاهرة، الهيئة العامة المصرية للكتاب ١٩٩٣م
٤. كمال الدين سامح " لمحات في تاريخ العمارة المصرية منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث " القاهرة، سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية، نحو وعى حضاري معاصر، مشروع المائة كتاب، وزارة الثقافة المصرية، هيئة الآثار المصرية ١٩٨٦م
٥. محمد علي حسن زينهم " الاستفادة من الأساليب العلمية في ترميم الأعمال الفنية الإسلامية " بحث مقدم إلى الندوة الدولية الأولى حول إقامة تنمية فنون الزخرفة في حروف العالم الإسلامي اليدوي ، دمشق ٥ : ١٠ يناير ١٩٩٧م
٦. محمد علي حسن زينهم " تكنولوجيا الخامات السليكانية " القاهرة، جامعة حلوان ١٩٩٢م

7. Bereton C. The Repair of Historic Buildings London English Heritage 1991
8. Munn, H. Joinery for Repair and Restoration Contracts Attic Books Powys Second Edition 1989 Originally Printed 1983
9. Plender Leith H. J. The Conservation of Antiques and Works of Art Treatment Repair and Restoration Oxford Press: Oxford 1962

**Scientific & Technical Approach of the Accurate  
Restoration  
For the Tomb of "Sidi Ahmed El Badawi" dome in  
Ahmadi Mosque in Tanta**

**Prof. Dr. Mohamed Aly  
Hassan Zenhom\***

**Dr. Des. Ibrahim Badawi  
Ibrahim\*\***

**Summary**

The tomb of "*Ahmed El Badawi*" is one of the beautiful monumental works that was established in *Sultan AlAshraf Kayetbay* era, as its characteristics of decorations, plates, the protruding and hollow writings, whether were in wood, plaster and colors. Such characteristics were featured with the Islamic art philosophy, culture and thought, its values, creations and the features of *Mamluki's age* in Egypt.

That, and according to the attached changes on the tomb's dome, which led to destroy big seen parts and the appearance of dirties in the plates, writings and decorations resulted from the bad insulation material as adhered with dust and insects of using colored paints and lacier are not fit with the decoration style in *Mamluki's age*, this resulted from the made restorations and renewing previously on the tomb, where scientifically they considered wrong restoration.

The way and plan of restoring the dome has begun through artistic vision and discussions with a committee in charge of specialists involved archeologists, artists, engineers and chemists, this to study suggestions and to reach the best scientific, practical and documentary solutions. The committee could reach many steps for

---

\*Professor & Head of Glass Section in the Faculty of Applied Arts Helwan University.

\*\*General Manager of A3R Center.

the scientific and technical way for restoration, concerned in the following:

First: Study through photographing, magnification and also the microscopic photographing to assure the appeared defects, then to know the range of destruction and cracks and also to assure from the places of blotches dirties and the other defects of corrosion.

Second: Study through making analysis processes, checking wood, plaster, colors and the used medias to know the reasons of damage and the used basic components of such materials to determine the best ways of remedy, maintaining and restoration.

Third: The historical original study to know the used decorative elements in that age, and the remained elements in the dome that could not be damaged, the new coloring and addition, then to try to return the artistic and archeological elements to its state without any addition, deletion or to renew any colors, lines and then to reach the best technical ways of the tomb's restoration processes and its documentation.

Conclusions:

1. Research could conclude to make documentary history record of the dome since its building up till now, passing through the historical stages, restoration, additions and the appeared renewing then determined its artistic elements, its appeared new restoration points, and the actual technical steps, and the made analysis at the final stage of the research.
2. The research could reach to treat, restore and maintain the dome with a characterized scientific and technical method by all specialists in the restoration field.