

تجربة ذاتية لحفظ على قاعة علي باشا مبارك  
بقصر الأميرة فائقة هاتم سابقا - وزارة التربية والتعليم حاليا  
د. مصطفى إبراهيم بدوي إبراهيم \*\*  
أ. د/ محمد علي حسن زينهم

### مقدمة

إن العمارة في مصر بحضارتها المختلفة الإسلامية والمصرية قد أمدتنا بمنشآت معمارية كثيرة منها الدينية والمدنية والتي تضم روائع من الفنون التطبيقية والتي تعد حاليا من أهم التحف الأثرية المصرية خاصة الأعمال الفنية الخشبية والزجاجية والجصية الملونة وغير ملونة وهذه الأعمال غالبا ما تكون قابلة للزوال والفناء بعوامل الطبيعة المختلفة وذلك إذ لم نحاول صيانتها ومعالجتها والحفاظ عليها بالأصول العلمية والفنية لتقنيات الترميم الدقيق.

ومن أجل ذلك قرأتني أناشد كل فناني وعلماء الآثار المصريين والعالميين المساهمة في إيجاد حلول تكنولوجية مستحدثة لحفظ وصيانة وترميم هذه الآثار كلما في تخصصه اتباعاً للأسلوب الفني والعلمي والتكنولوجي المتطور وفي هذا البحث الخاص بترميم الأعمال الفنية في قصر الأميرة فائقة هاتم نحاول التوصل إلى منهاجاً علمياً وفنياً في الترميم يمكن أن يساهم في إعادة هذه الفنون المعمارية إلى حالتها الأصلية والمحافظة عليها.

فالترميم يعد عملية تكنولوجية فنية دقيقة تحتاج إلى حس فني عالي وحساسية فائقة ومهارة يدوية عالية وعلوم كيميائية وطبيعية كثيرة وعملية الترميم تشمل عمليات التحليل لمعرفة المواد المستخدمة وسبب التلف والتآكل كما تشمل أيضاً عملية تجميع وتنقية وإعادة الأثر إلى شكل أقرب للأصل وبدون إضافة ملفقة أو مزورة عليها كما يحدث في كثيراً من الأعمال التي أعاد ترميمها بأسلوب غير علمي باستبدال مواد لا تتفق مع المواد المستخدمة في الأثر نفسه أو تلوين الأثر بملونات غريبة وغير مناسبة مع اللون الأصلي له والمادة الملون بها.

ومما يؤسف له أن القصور والمنشآت الأثرية قد أصابها الإهمال على مر السنين وبدلًا من أن يتم الحفاظ عليها كجزء من تراثنا الأثري نجدها قد استغلت الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية مما عرض مبانيها وما تضمه من أعمال أثرية إلى التلف والهلاك والضياع كذلك عوامل الدمار الكامنة في تأثير الزمن لم تترك الأعمال الأثرية بشكلها الكامل فتجد أن أغلب المباني الأثرية قد

\* أستاذ دكتور بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - القاهرة - مصر.

\*\* المدير التنفيذي بمركز A3R للتحميم المعماري والترميم.

أصابتها التعديات التي ساعدت على تدمير الشكل الأصلي للأثر أو الطبيعة المحيطة بها.

وينطبق ذلك على "قصر الزعفران" بجامعة عين شمس "وقصر الأميرة فائقة هانم" سابقاً وزارة التربية والتعليم حالياً حيث تدعى عليه جيش من المواطنين الذين لا يعلمون مدى أهمية وقيمة هذه المباني ومدى حساسية التعامل معها كقيمة فنية أثرية يجب المحافظة عليها وصيانتها.

وهذا ما جعلني أساهم في ترميم هذه القصور التي حاول الملك والاستشاريين إضافة مواد جديدة على ترميمها وتلوينها بألوان لا تنافق مع قيمتهم الفنية مما جعلني أخص مكتب على باشا مبارك الذي أحسست إنه قيمة أثرية يجب إعادتها بنفس المواصفات الفنية والأصول العلمية للترميم بحيث لا يدخل في ترميمها مواد حديثة ولا يتم إضافة أو تجميل أي عنصر بها دون دراسة عناصرها السابقة وتحديد أهم وسائل علاجها وترميمها.

### هدف البحث

يهدف البحث إلى عملية ترميم وصيانة وعلاج مكتب على باشا مبارك حيث أنه قيمة فريدة بما يحمله من فنون كثيرة كالزجاج المعشق (بالجص والرصاص والمشريبات الخشبية) أو الأخشاب المنحوة والملونة بالأسقف أو الأسفل الخشبية المطعمة بالصدف واللواح والأبنوس أو بالأعمال الفنية الجصية الزخرفية الموجودة بالجدران والقبة الخشبية المحفورة والمذهبة والمعشقة بالزجاج الملون المصوب وذلك عن طريق الدراسة العلمية والعملية من حيث التعرف على الأثر تاريخياً وما أحاط به من مشاكل أدت إلى التلف ومسبياته وكيفية ظهوره ثم طريقة العلاج والصيانة والترميم موضحاً الخامات التي يمكن استخدامها والتي تتناسب مع مواصفات الخامات الموجودة بالأثر من الناحية التطابقية والتاريخية ومن أجل تحقيق ذلك تم إتباع الخطوات الآتية:-

أولاً: الدراسة التاريخية والفحص

ثانياً: مرحلة تحديد نتائج الفحوص واستخلاص طريقة العلاج والتقوية

ثالثاً: مرحلة الترميم والحفظ

### المرحلة الأولى : والخاصة بالدراسة التاريخية والفحص والتوثيق

وبدأت في البحث بدراسة حول نشأة القصر ومحفوظات المكتب الفنية والمعمارية أنشئ هذا القصر في عهد الخديوي إسماعيل عام ١٨٧٢م لإقامة ابنه المتبنّاة الأميرة فائقة هانم عند زواجه بمصطفى باشا صديق ابن إسماعيل صديق المفتش وتظهر نفس هذه المساحة والحديقة على خريطة "جراند بك" ١٨٧٤م " والتي صدق عليها الخديوي إسماعيل لمشروعاته العمرانية العديدة في القاهرة

ومنها ثلاثة قصور متقاربة لبنيه الأئمـات " فائقة هـام ، جميلـة هـام ، توحـيدـة هـام " على أرض خديوية كانت ملكاً إبراهـيم باشاـ.

ونـطـورـتـ النـهـضـةـ المـعـمـارـيـةـ فـيـ عـهـدـ إـسـمـاعـيلـ باـشاـ الـذـيـ تـرـبـيـ فـيـ بـارـيسـ وـتـشـبـعـ بـأـسـبـابـ الـحـيـاةـ الـأـوـرـوبـيـةـ خـاصـةـ الـفـرـنـسـيـةـ وـظـهـرـ ذـكـ وـاضـحـاـ فـيـ مـنـشـاتـهـ لـوـ رـجـعـنـاـ إـلـىـ فـتـرـةـ حـكـمـ إـبـرـاهـيمـ باـشاـ ١٨٤٨ـ مـ لـوـجـدـنـاـ أـنـهـ كـانـ مـنـ مـنـشـاتـهـ الـقـبـةـ ،ـ قـصـرـ الـمـغـارـةـ "ـ وـذـكـ الـقـصـرـ الـعـالـيـ الـذـيـ أـتـمـ بـنـاؤـهـ عـبـاسـ حـلـمـيـ الـذـيـ تـولـىـ الـحـكـمـ مـنـ ١٨٤٨ـ مـ إـلـىـ ١٨٥٤ـ مـ ثـمـ أـعـيـدـ تـجـيـيدـ هـذـهـ الـقـصـورـ فـيـ عـهـدـ الـخـدـيـوـيـ إـسـمـاعـيلـ باـشاـ الـذـيـ تـولـىـ الـحـكـمـ مـنـ ١٨٦٣ـ /ـ ١٩ـ مـ إـلـىـ ١٨٧٩ـ /ـ ٢٦ـ مـ حـتـىـ وـصـلـ لـلـصـورـةـ الـتـيـ عـلـيـهـاـ الـآنـ .ـ


### **الوصف العام لمكتب علي باشا مبارك (قصر الأميرة فائقة) بالدور الأرضي**

قبل أن نتحدث عن الوصف العام يجب طرح سؤال هـامـ وـهـوـ منـ هوـ عـلـىـ باـشاـ مـبـارـكـ وـلـمـاـذاـ الـاهـتمـ بـهـذـاـ الـمـكـتبـ...ـوـلـدـ فـيـ مـدـيـنـةـ كـرـدـاسـةـ وـتـدـرـجـ فـيـ الـتـعـلـيمـ إـلـىـ أـنـ أـصـبـحـ ضـمـنـ أـفـرـادـ الـبـعـثـةـ الـدـرـاسـيـةـ الـتـيـ زـامـلـتـ إـسـمـاعـيلـ باـشاـ فـيـ فـرـنـساـ ثـمـ تـقـلـدـ مـنـصـبـ نـاظـرـ مـدـرـسـةـ الـمـهـنـدـسـ خـانـةـ فـيـ عـهـدـ الـخـدـيـوـيـ عـبـاسـ الـأـوـلـ ١٨٤٤ـ مـ وـحـيـنـماـ تـولـىـ إـسـمـاعـيلـ وـلـاـيـةـ مـصـرـ اـسـتـدـعـيـ زـمـلـائـهـ فـيـ الـبـعـثـةـ الـمـصـرـيـةـ بـفـرـنـساـ وـكـانـ مـنـهـمـ عـلـىـ باـشاـ مـبـارـكـ حـيـثـ عـيـنهـ نـاظـرـ لـمـدـرـسـةـ الـمـبـتـيـانـ وـوـكـيـلاـ لـدـيـوـانـ الـمـدـارـسـ ثـمـ مـدـيـراـ وـنـاظـرـ لـلـأـشـغالـ وـالـأـوقـافـ...ـأـوـلـ مـنـ أـنـشـأـ مـدـرـسـةـ دـارـ الـعـلـومـ وـالـأـسـنـ وـالـإـدـارـ وـالـمـحـاسـبـةـ وـأـوـلـ مـنـ أـنـشـأـ دـارـ الـكـتـبـ الـمـصـرـيـةـ وـأـوـلـ مـنـ أـسـسـ مـجـلـةـ تـقـافـيـةـ فـيـ مـصـرـ الـحـدـيـثـةـ وـفـيـ عـامـ ١٨٦٧ـ مـ أـسـسـ فـيـهـاـ مـكـتبـةـ الـمـوـجـوـدـ الـآنـ بـمـبـنـىـ وـزـارـةـ التـرـبـيـةـ وـالـتـعـلـيمـ وـحـيـنـماـ تـولـىـ نـوبـارـ باـشاـ رـئـاسـةـ الـوـزـراءـ دـارـ عـلـىـ باـشاـ وـزـيرـاـ لـلـمـعـارـفـ وـالـأـوقـافـ ثـمـ تـقـلـدـ نـفسـ الـمـنـصـبـ فـيـ وـزـارـةـ الـأـمـيـرـ تـوـفـيقـ ١٨٧٩ـ مـ.ـ وـعـنـدـمـاـ أـصـبـحـ تـوـفـيقـ خـدـيـوـيـ مـصـرـ تـحـيـ مـنـ مـنـاصـبـهـ الـحـكـومـيـةـ وـعـادـ مـرـةـ أـخـرىـ فـيـ وـزـارـةـ مـصـطـفـيـ رـيـاضـ باـشاـ وـزـيرـاـ لـلـمـعـارـفـ وـيـعـدـ مـنـ الـشـخـصـيـاتـ الـمـصـرـيـةـ الـبـارـزـةـ وـقـدـ وـافـتـهـ الـمـنـيـةـ فـيـ ١٨٩٣ـ مـ.

### **الوصف العام للمكتب**

فـالـمـكـتبـ الـمـقـامـ بـوـزـارـةـ التـرـبـيـةـ وـالـتـعـلـيمـ عـبـارـةـ عـنـ غـرـفـةـ كـبـيرـةـ ذاتـ مـسـتـوـيـنـ بـالـأـرـضـيـةـ الشـكـلـ رقمـ(١)ـ وـالـسـقـفـ مـسـاحـةـ الـمـسـتـوـيـ الـأـوـلـ ٩ـ مـترـ طـولـ ×ـ ٧ـ مـترـ عـرـضـ ×ـ ٦ـ مـترـ اـرـتـقـاعـ أـمـاـ الـمـسـتـوـيـ الثـانـيـ فـهـوـ بـمـسـاحـةـ ٣ـ مـترـ طـولـ ×ـ ١٢ـ مـترـ عـرـضـ ×ـ ٥ـ،ـ٤ـ٠ـ مـترـ اـرـتـقـاعـ وـبـابـ الرـئـيـسيـ بـالـمـكـتبـ مـصـنـوعـ مـنـ الـخـشـبـ الـقـارـوـ وـالـمـطـعـمـ بـالـصـدـفـ وـالـعـاجـ وـالـأـبـنـوـسـ بـحـشـوـاتـ بـارـزـةـ وـغـائـرـةـ مـنـ الـزـخـارـفـ الـإـسـلـامـيـةـ الـهـنـدـسـيـةـ وـيـحـتـوـيـ الـجـزـءـ الـأـوـلـ مـنـ الـمـكـتبـ عـلـىـ شـبـاكـيـنـ مـنـ الـزـجاجـ الـمـعـشـقـ بـالـرـصـاصـ وـالـمـشـرـبـيـةـ وـيـعـدـ هـذـاـ هـوـ الـعـلـمـ الـأـوـلـ فـيـ مـصـرـ الـذـيـ يـجـمـعـ

بين فكر وتقنولوجيا الزجاج الملون وتصميم الأخشاب التي تحاكي خط التعشيق بالرصاص ولكنها من الخشب المنجور.

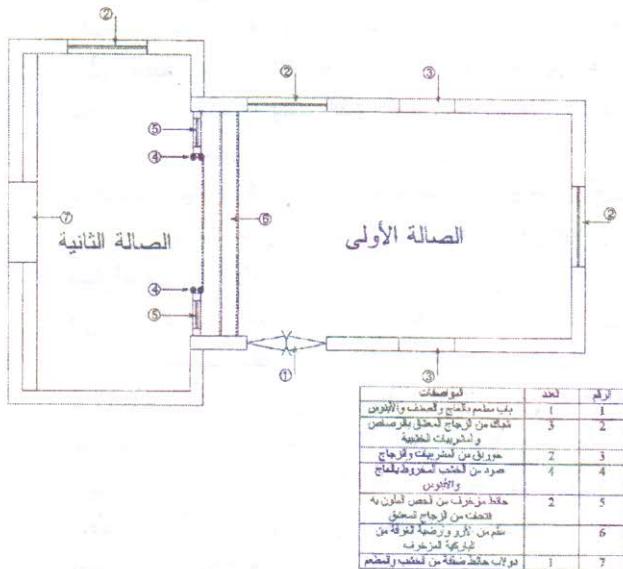

شكل رقم (١) المسقط الأفقي لمكتب علي باشا مبارك "بقصر الأميرة فائقة"


ويكون الشباك من أربع دلف من الزجاج وأربعة من الخشب المنجور والمشربية بدلاً من الشيش والستائر التقليدية وتعد هذه الشبابيك من أهم أعمال الزجاج والمشربية في مصر وأسفل الشبابكين سفل بارتفاع ٥٠ سم من الخشب ألوان المطعم بالصدف والعاج وخشب الأبنوس على هيئة زخرفة هندسية بارزة كما تحتوى هذه الصالة على دوليب خورنفات حائطية وعددان اثنين بالحوائط أمام بعضهم وهي مصنوعة من الخشب الزان على هيئة مشربية من الخرط القلى والميموني مع خليط من الزجاج الملون الأحمر الفلاش وسقف الصالة عبارة عن مجموعة من البراطيم نصف أسطوانية بعرض الصالة مزخرفة بالنقر والأوين على الخشب والتلوين باللوكار مع إضافة أجزاء مذهبة وأخرى فضية مع وجود بعض الزخارف الجصية البارزة والغائرة والملونة بطريقة الأفرسك في أرضية السقف بعيداً عن البراطيم الخشبية.

أما الحوائط فجميعها مزخرفة عن طريق الجص البارز والغائر والملون "افريسك" وبأسفل الحوائط جزء من الخشب المطعم بارتفاع ٧٠ سم من الأرضية سفل ثم أرضية من الخشب الباركيه المنفذ على هيئة نجمة سداسية محاطة بسلسلة هندسية متداخلة منفذة عن طريق الخشب القارو والجوز والزان في تناغم لوبي يظهر جماليات التصميم في الأرضية أما الجزء الثاني من المكتب فهو مستطيل الشكل ومرتفع عن الجزء الأول بدرجتين من الخشب القارو والمطعم بالخشب الجوز ثم أرضية من الباركيه على شكل تصميم من التوريقات الهندسية الإسلامية... وبالصلة الثانية شباك من الزجاج المعشق بالرصاص والمشريعة منفذ بنفس الطريقة ولكن بتصميم مختلف ثم يوجد دولاب بالحائط بارتفاع ٢,٥ متر من الخشب الماهوجني المطعم بالصدف والعاج والأبنوس وبزخارف إسلامية هندسية وحوائط هذه الصالة منفذة بأسلوب الجص البارز والغائر والملون بطريقة الافريسك ثم يوجد سفل من الخشب المطعم بالعاج بنفس ارتفاع ومواصفات سفل الصالة الأولى... وسفق هذا الجزء مقسم لجزئين الجزء الأيسر منه عبارة عن قبة من الخشب المنجور المفرغ والمعشق بالزجاج الملون المشكل يدويا والقبة مذهبة بورق الذهب الفرنساوى أما الجزء الثاني من السقف فمنفذ بتشكيل من أنصاف الأعمدة المخروطية والمنجورة بعرض هذه الصالة وما بين الأعمدة عناصر زخرفية بارزة من الخشب الملون... ويفصل الصالة الأولى عن الصالة الثانية أربعة أعمدة من الخشب المخروط المطعم بالصدف والعاج والنحاس يتصل كل منهم بالأخر عن طريق أرجات متصلة على هيئة حدوة الفرس وبداخلهم زخارف وكتابات عربية كوفية مطعمة على الخشب البارز ومدهونة بالاستر "الجمالكة والسبيرتو الأحمر" وبين الأعمدة توجد فتحتان من الزجاج المعشق بالجص مقابلتان وبينهما مصدر للإضاءة من الداخل وقد استخدم الفنان أسلوب التلوين على الجص أيضا حتى لا يحس المشاهد أن هناك زجاج جضي يختلف من الجدران الملونة.

#### الوضع الحالى للمكتب قبل الترميم

كان المكتب مخزن للأرشيف وبه العديد من التشققات في الحوائط والنصف الأيمن من السقف بالصلة الثانية متتساقطا تماما نتيجة لرش المياه المتسربة من دورات المياه المضافة حيثا بالمبنى والتي أقيمت أعلى هذه الغرفة وأيضا وجد أن هناك الكثير من أجزاء الحوائط المزخرفة قد تم فصلها عن الجدران نتيجة لتسرب المياه وترشيحها من الحوائط ونتيجة لعملية رش الزرع من الخارج وأيضا تكون الأملاح عليها إضافة إلى أن السفل الخاص بالصلة الأولى قد تم إزالته كاملا وتقليله ببوية الزيت ليحل محل السفل الخشبي وذلك في عمليات الترميم السابقة والتجديفات الخاطئة التي كانت تتم على المبنى علاوة على أن


هناك بعض الضلوف الزجاجية المعشقة بالرصاص قد تم نزعها من أماكنها تماماً ووضع زجاج شفاف أو مرسوم يدوياً ليحل محل الضلوف المفقودة وأيضاً دلف المشربيات والخشب المنجور المفرغ غير متواجدة والأجزاء الموجودة منها متهدلة أو متخللة نتيجة لتسرب المياه وتقويت هذه الأجزاء الخشبية والأسكل من رقم (٢) إلى رقم (٧) توضح حالة المكتب قبل عمليات الترميم.

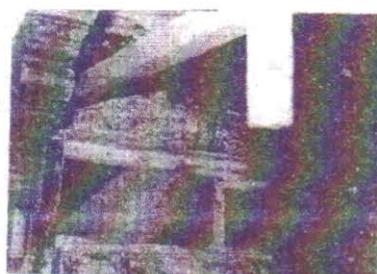

شكل رقم (٣)

شكل (٢) يوضح مدى الإهمال والفقد والتلف الذي عم السقف بالمكتب والتجير الظاهر نتيجة للأتربة والاتساخ

شكل (٣) يوضح التجير والتلف نتيجة للرطوبة الظاهرة على الجبس وفقدان أجزاء كثيرة من السقف

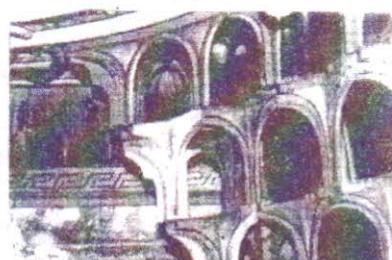

شكل رقم (٥)

شكل (٤) يوضح فقدان الزجاج واستبداله بالبلاستيك والدهان وتلف الأخشاب بالقبة

شكل (٥) يوضح فقدان أجزاء كثيرة من الأخشاب والزجاج وتغير اللون الذهبي للقبة



شكل رقم (٦)

شكل (٦) يوضح الأجزاء المفقودة والتلف  
على الأخشاب والأاربسك المطعم بالعاج والابنوس

شكل رقم (٧)

شكل (٧) يوضح التغير الواضح باستبدال الزجاج  
المعشق بالزجاج المرشوش مع كميات كبيرة  
من الزجاج المشربية

هذا إلى جانب أن هناك قطع كثيرة من الزجاج مفقودة من الزجاج الجصي وأجزاء من الجص متيسة تماماً وأيضاً القبة الخشبية المعشقة بالزجاج وجد أن هناك كمية كبيرة من الزجاج مفقودة وتم استبدالها بالخشب الملون والبلاستيك وترك أجزاء فارغة وهناك الكثير من الأرakan والعرائس المحيطة بالحوائط والسقف غير موجودة تماماً أو أجزاء منها تالفة أو مهشمة علاوة على خروج الأبواب والشبابيك عن موضعها نتيجة انفصال الحلوق والزخارف عن الجدران المصنوعة من الحجر الجيري الكتل علاوة على وجود أسلاك الكهرباء بصورة غير حضارية وبمظهر غير لائق بقيمة هذا العمل الأثري إضافة إلى وجود بعض الكائنات الحديدية والجنشات التي أضيفت جديدة بطريقة التثبيت بالمسمار على الحوائط وذلك لتعزيز الأرفف والستائر عليها بشكل غير مهذب إلى جانب وجود الكثير من الحوائط متيسة ومتدهلة وتعلوها كمية كبيرة من الأملام وهروب اللون من أجزاء كثيرة من الحوائط علاوة على أن جميع أرضيات الغرفة الباركية غير صالحة للاستخدام نظراً لتهليس وتأكل العلقة الخشبية والفلصة التي يتم تركيب الباركية عليها كما أن غرفة المكتب بها كمية لا بأس بها من الأذرية والبويات المدهونة والعبارات المكتوبة بشكل غير حضاري إضافة إلى كمية هائلة من الحشرات والفطريات والعنفان والفنران والشعابين الموجودة داخل تشققات الحوائط وبعد المعاينة والإطلاع على هذه

الغرفة تم إجراء عملية التنظيف اليدوية عن طريق إزالة الأتربة ثم التنظيف عن طريق الشفط بالهواء من الشقوق والأركان.

وبعد ذلك بدأنا عملية التصوير لإثبات الوضع قبل الترميم ورسم الفاصلين الدقيقين للغرفة قبل البدء في العلاج وقد تم تصوير الغرفة من جميع الزوايا لتوسيع الأعمال ونوعيتها وأماكنها الحقيقة قبل إزالة أي جزء منها وأيضاً لمعرفة نقاط الاتصال المزخرفية بين الأسقف والأرضية وما بينهم من شبكات ومشرببات وخورنقات للإضاءة أو دواليب داخل الحوائط والعقود والأعمدة وخلاف ذلك من عناصر زخرفية ثم تم استخدام بعض المبيدات الحشرية التي لا تتأثر ولا تتفاعل مع الأثر عن طريق الرش في الشقوق أو الحفر الموجودة بالأرضية والحوائط لكي تحاول القضاء على الحشرات والزواحف الموجودة بالغرفة وبعد القضاء عليها وإزالتها تمت عملية التنظيف مرة أخرى بال Kens الياباني والسحب بالهواء وتنظيف الحوائط على الجاف بدون أي مواد كيميائية لإزالة البقع الملحية والدهون الظاهرة.

### عوامل التلف الظاهر


من خلال الدراسة لوحظ أن سبب وجود الرطوبة على الجدران وفي الأخشاب والجص والزجاج المعشق بالرصاص نتيجة لتسرب المياه الناتجة من الرش من دورات المياه بالدور العلوي ونتيجة للرش السفلي من رش الحديقة وقد أدى ارتفاع درجة الرطوبة إلى حدوث تمدد في أبعاد الخشب وتقوسها كما كان السبب في تهئي الوسط الملائم لنمو الكائنات الحية والحشرات.

وهذا ما يعرف بالتلف البيولوجي نتيجة لوجود الفطريات في الأخشاب والتي أدت إلى تحلل مادة الخشب حيث تهشم عناصر الجدر الخلوية الخشبية من سيليلوز وبالتالي ضعفه ويصبح الخشب نتيجة لهذه الإصابة خفيف وهنا يفقد ٨٠٪ من وزنه ويتحول الخشب بمرور الوقت إلى كتلة خشبية فاقدة التمسك ويحدث أيضاً عن طريق الفطريات حدوث انكمash في أبعاد الخشب وحدوث تشققات مختلفة الشكل والعمق في عرض الخشب كما أن هناك شروخ واضحة وتفتت للأجزاء الجصية في الحوائط المزخرفة نتيجة لهذه الرطوبة مما أدى إلى هجوم الحشرات على هذه التشققات والعيش فيها.

وقد لوحظ أيضاً أن هناك عمليات ترميم خطأ قد تمت على الأخشاب الموجودة بالغرفة نتيجة لاستخدام مواد لاصقة وملونة بحسب تركيز مختلفة عن اللون الأصلي مما أدى لاختلاف لونها كذلك لوحظ اختلاف الخامات المستخدمة في الملونات كاستخدام البلاستيك بدلاً من الأفريسك واستخدام الزيت بدلاً من التميرا واستخدام الورنيش بدلاً من الأسطر (الجملالكة) المذابة في الكحوليات وبعد التأكيد

من هذه الاختلافات الفنية والعيوب الظاهرية الناتجة من خلال الفحص والدراسة بالعين المجردة والفحص والدراسة بالصور الضوئية لكل نوعية من الفنون الزخرفية المستخدمة في تنفيذ المكتب سواء كانت زجاجية أو خشبية أو حصية وجب استخدام بعض الأجهزة المعملية في التأكيد على عمليات الفحص وذلك من خلال الميكروскоп الضوئي وجهاز الاسبكترومتر جراف والكشف بالأشعة السينية (XRD) والفحص والتحليل بتشتت الأشعة السينية (EDX) للتأكد على أهم العيوب وتحليل العينات التي تهدف إلى فحص المواد المستخدمة لمعرفة تركيب المادة سواء كانت عضوية أو غير عضوية وكذلك لتحديد المتغيرات التي تحدث عليها والتركيب البنايى لها وكذلك للتعرف على أهم المواد التي يجب استخدامها في التنظيف والترميم والتقوية أو العزل لاختيار المناسب لطبيعة وتكوين مكونات المكتب ولاستخدامها في العلاج والترميم.


**الفحص باستخدام الميكروскоп الإلكتروني الماسح على عينة من الجبس**  
وقد تم استخدام الميكروскоп الإلكتروني الماسح (SEM) على عينة من الجبس المستخدمة في الأعمال الفنية بالمكتب والشكل رقم (٨-ب-ج-د) يوضح ذلك.

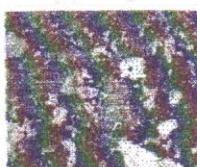


شكل رقم (٨ـد)



شكل رقم (٨ـج)

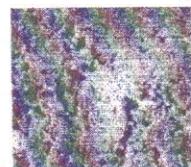

شكل رقم (٨ـب)

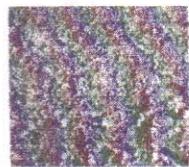

شكل رقم (٨ـأ)

(أ) الفحص باستخدام الميكروскоп الإلكتروني والتي تصل قوة تكبيره إلى ٢٠٠٠٠٠ وذلك لمعرفة مكونات ومظاهر التلف المختلفة.


(ب) صورة بالميكروскоп الإلكتروني الماسح لعينة من مادة الجبس بقوة تكبير X500 ويظهر من الصورة تجانس حبيبات الجبس في الأماكن القوية مع ظهر بعض الفراغات والمسام البنية في موقع الضعف.

(ج) صورة بالميكروскоп الإلكتروني الماسح لعينة الجبس السابقة بقوة تكبير X750 توضح الفراغات والمسام البنية بين حبيبات ومكونات الجبس قبل المعالجة والتقوية.

(٨) صورة بالميكروسkop الإلكتروني المساح لنفس العينة السابقة بقوة تكبير  $\times 1000$  توضح التفكك الموضعي لحبوبات ومكونات مادة الجبس الداخلية قبل المعالجة والتقوية بالبارالويد  $B72$  بتركيزاته المختلفة.

#### الفحص عن طريق حيود الأشعة السينية XRD

وقد استخدمت هذه الطريقة في تحليل عينات من الجبس لأحد الشبابيك والأعمال الفنية بالمكتب وقد أعطى وصفاً دقيقاً لتركيب مكونات المادة في صورة مركبات ونسب تقريبية وقد قمنا بإجراء هذه التحاليل والفحوص بمعامل الهيئة العامة للمساحة البيولوجية والشكل رقم (٩) يوضح ذلك.

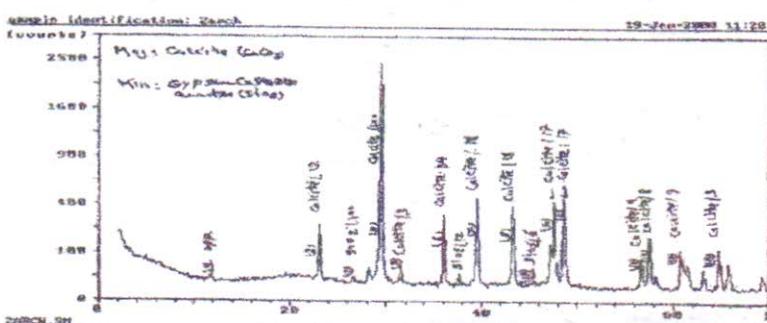

الشكل رقم (٩)

Sample No. and Location	Peak No.	2Q	D (A) Vol.	Minerals		
				Calcite $Ca CO_3$	Gypsum $CaSO_4 - H_2O$	Quartz $Sio_2$
عينة توضح نمط حيود الأشعة السينية على عينة من الجبس	1	11.72	7.54		100	
	2	23.19	3.83	12		
	3	26.68	3.33			100
	4	29.54	3.02	100		
	5	31.58	2.83	3		
	6	36.07	2.48	14		
	7	39.51	2.27	18		
	8	43.25	2.08	18		
	9	45.54	1.99			6
	10	47.16	1.90	17		
	11	75.48	1.60	4		
	12	58.17	1.58	8		
	13	61.17	1.50	9		
	14	65.70	1.42	3		

شكل رقم (٩) يوضح نمط حيود الأشعة السينية XRD لعينة من الجبس

### التحليل عن طريق الاسبكتروجراف AE- SP

تم عمل التحاليل على عينة من الملونات المستخدمة بالمكتب وذلك من خلال التحليل بطريقة حيود طيف الاسبكتروجراف AE- SP وستستخدم هذه الطريقة في التحليل الكمي والكيفي للعناصر المجهولة في العينة الأثرية هذا بالإضافة لطرق أخرى كثيرة في مجال تحليل وفحص المواد الأثرية وقد استخدمت هذه الطريقة في تحليل بعض عينات من العناصر والأكسيدات الملونة وذلك في معامل المركز القومي للبحوث بشعبة البحوث الفيزيائية وأمكن الحصول على العناصر المكونة له هذه الملونات والشكل رقم (١٠) يوضح نتائج التحليل.


	Blue	Green	Yellow	Brown	Red
Major > 10%	Ba, Ca	Ca	Al, Ba Na, Zn	Al, Mg Mn, Si	Al,Mg,Mn,N a,Si
Manor 1-10%	Al,Mg, Na,Si, Zn	Al,Ba,MgN a, Si	Si, Sr	Ba,Ca, Cu,Na	Ba, Ca Cu
Trace 0.1-1%	Cu,Co,S r	Cu, Co Mn, Sr	Cr,Co,Fe, Mg, Mn	Co,Fe, Ni	Co,Fe,Ni Sr, Zn
Faint Trace 0.01- 0.1%	Mn,P,P b	Cr, Fe P, Pb	Ca, Cu	Pb,Sr,TiV, Zn	Pb, Ti V
Very Faint Trace 0.001- 0.01%	Cr, Fe Hg, Zr	Hg, Ni Sn, Zr	B,Ni,P, Pb,Ti	B, Cr P, Zr	B, Cr Zn
Very Very Faint Trace 0.0001- 0.001%	Ag, B Ni, Ti	Ag, B	--	Be	Be

شكل رقم (١٠) يوضح نتائج التحليل عن طريق الاسبكتروجراف لعينات الأكسيد اللونية المستخدمة في التصوير

### التحليل والفحص عن طريق الأشعة تحت الحمراء IR

وقد تم إجراء عملية الفحوص والتحليل بمركز الفحوص الدقيقة بجامعة القاهرة وذلك للكشف عن بعض الوسائل والمركبات العضوية والغير عضوية والمواد اللاصقة والتعرف على نوعية الملونات ذات الطابع العضوي في عينات اللون المستخدمة في القبة والشكل رقم (١١) يوضح نتائج التحليل والفحص عن طريق الأشعة تحت الحمراء.


\* تم التحليل بالمركز القومي للبحوث ٢٠٠٠/١٢٢ شعبة البحوث الفيزيائية - قسم الطيف.

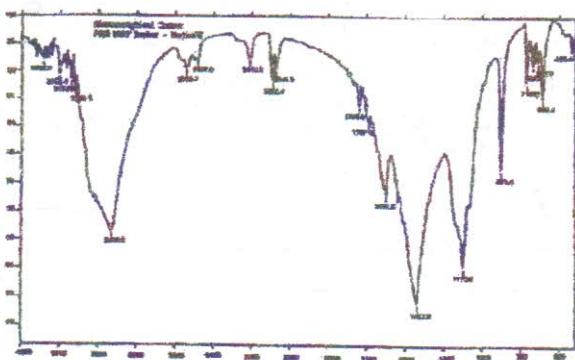

Wave Number	Abs. Intensity	Rel. Intensity
3926.746	0.944	0.016
3904.800	0.924	0.024
3857.228	0.920	0.024
3840.302	0.919	0.040
3822.987	0.921	0.027
3804.539	0.922	0.031
3752.371	0.894	0.046
3713.637	0.915	0.018
3676.313	0.884	0.045
3652.304	0.862	0.032
3410.298	0.615	0.349
2925.741	0.902	0.043
2856.982	0.919	0.013
2513.211	0.921	0.048
2365.661	0.884	0.084
2341.606	0.906	0.030
1798.485	0.839	0.040
1737.636	0.811	0.014
1622.559	0.684	0.078
1423.194	0.493	0.492
1119.499	0.564	0.233
875.431	0.740	0.197
711.239	0.882	0.095
670.012	0.913	0.045
638.423	0.920	0.029
608.405	0.852	0.145
420.384	0.950	0.019

شكل رقم (١١) يوضح نتائج قياس امتصاص طاقة الأشعة تحت الحمراء لعينة من الأكسيد اللوني الأزرق عن طريق الأشعة تحت الحمراء


ثم بعد ذلك تم الفحص بالأشعة السينية على عينة من الزجاج الملون وقد تم إجراء هذه الفحوص بمعامل هيئة المساحة الجيولوجية ويلاحظ في هذه العينة انخفاض نسبة السيليكا بمقدار كبير حيث وصلت إلى ٥٨,٢٥٪ والنسبة المترافق عليها في زجاج سيلكات الصوديوم والكالسيوم تتراوح ما بين ٦٨٪ و ٧٣٪ وانخفاض نسبة السيليكا يقلل من متانة الزجاج، أما بالنسبة لاكسيد الصوديوم نسبته بمقدار ١١,٨٩٪ فهي نسبة متوسطة وهي في نفس الوقت تساعد الزجاج على مقاومة تأثير الرطوبة، وعلى الجانب الآخر ارتفعت نسبة البوتاسيوم إلى ١٢,٣٤٪ وهي كبيرة جداً في ظل وجود أكسيد الصوديوم القلوبي، أما نسبة أكسيد الكالسيوم تصل إلى ٤٠٪ وهي تعتبر ضعيفة جداً فالنسبة المترافق عليها أما بالنسبة لتواجد أكسيد الزنك والتي بلغت نسبته ٢٧٪ فتعتبر أحد العوامل الملونة للزجاج والشكل رقم (١٢) يوضح نتائج التحليل بطريقة تشتت الأشعة السينية على عينة من الزجاج الملون.

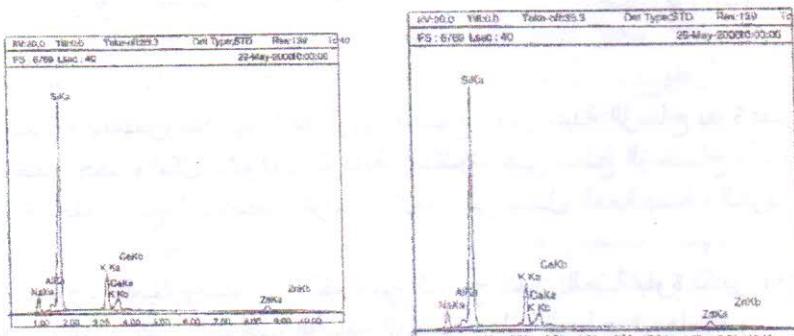


EDAXZAF Quantification (Standard less)						
Element Normalized						
SEC Table: Default						
Element	Wt%	At%	K-Ratio	Z	A	F
Sik	1.13	1.46	0.0091	0.0170	0.7727	1.0262
SK	42.10	47.41	0.3978	1.0119	0.9161	1.0191
Cak	56.67	51.13	0.4933	0.9920	0.8761	1.0000
Total	100.0 0	100.00				

شكل رقم (١٢) يوضح نتيجة التحليل بطريقة تشتت الأشعة السينية لعينة من الزجاج الملون

كما تم الفحص على عينة من الزجاج الملون عن طريق الميكروскоп الإلكتروني الماسح (SEM) ويتبين من شكل رقم (١٣ ب) التفاصيل التالية لسطح الزجاج مع وجود بعض الموضع التي تنتشر بها الشوائب الرملية بأشكال مختلفة على السطح الزجاجي وبين الحبيبات مع انعدام وجود الفقاعات الهوائية وقوة تكبير X200 قبل المعالجة والتقوية.

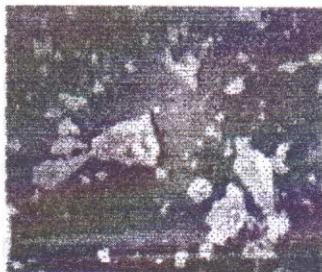

الشكل رقم (١٣ ب)

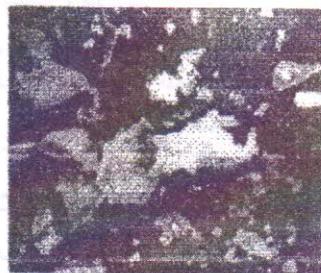

الشكل رقم (١٣)

(١٣) صورة بالميكروскоп الإلكتروني الماسح لنفس عينة الزجاج بقوة تكبير X500 توضح حجم وشكل الشوائب الرملية المنتشرة على سطح الزجاج وبين مكوناته الزجاجية مع ثبات جسم الزجاج الأصلي قبل المعالجة والتقوية والنظيف.

(١٣ ب) صورة بالميكروскоп الإلكتروني الماسح لنفس العينة بقوة تكبير X750 مع ترکيز واضح على الشوائب الرملية المنتشرة على سطح الزجاجية وبين مكونات الزجاج نسبياً والتي تختلف في شكلها وحجمها عن مكونات الزجاج الأصلي قبل الترميم والتقطيف.

#### ثانياً : تحديد نتائج الفحوص واستخلاص طريقة العلاج والتقوية

ومن خلال التجارب المعملية التي تمت على عينات من المواد المستخدمة في المكتب أتضح أن هناك عدة عوامل ومظاهر للتلف على الجدران الجصية والخشوات الزجاجية والخشبية تتحدد في الآتي:-

- هناك طبقة من الغبار والسنаж المختلفة بمواد دهنية متقدمة تغطي أغلب الطبقة الزخرفية الجصية.
- أدت المياه الناتجة من الطابق الثاني والرطوبة المتسربة خلال الجدران والأخشاب والأسقف إلى ضعف المادة الرابطة في الملونات وبالتالي ضياع الطبقة الزخرفية.

- تأثرت الأخشاب أيضاً بعوامل الرطوبة والحرارة الناتجة من استعمال الموظفين للغرفة استعمالاً خاطئاً مما أدى إلى تفسر الطبقة اللونية على الأخشاب وتحلل أجزاء كبيرة من الأخشاب لأن الأخشاب من المواد الهجروسكوبية التي تتأثر بالتغييرات الجوية والحرارة.
- تأثرت الطبقات المذهبة بالأسقف والجدران أيضاً بفعل الحرارة وكذلك طبقات الورنيش "الجمالة الحمراء بعد التحليل" وقد تفحمت هذه الطبقة تفحم كامل.
- تفوس حشوات الزجاج المعاشق والسبب يرجع إلى الجفاف الذي يصيب مادة المعجون التي تملأ الفراغات بين معدن الرصاص والزجاج قد أدى ذلك إلى سهولة انفصال حشوات الزجاج عن تجاويف معدن الرصاص وتحديها إلى الداخل كما ساعد على تلف النوافذ وتهشمها من حركة الفتح والغلق المستمرة وأيضاً الرطوبة الموجودة بالحوائط قد أدت إلى تأكل الأخشاب في إطار الشبابيك مما ساعد على تهالك قطع الزجاج وتأكل معدن الرصاص وانفصاله بسهولة عن الزجاج، كذلك أدت الرطوبة والأترية إلى تأكل سطح الزجاج وتراكم الأترية عليها قد أدت إلى عدم دخول الضوء من خلال الزجاج إلى جانب تحطيم القطع الزجاجية نتيجة الإجهادات وتراكم الأشياء الصلبة على الفتحات نتيجة للاستخدام السيئ من قبل الموظفين الذين لا يعني لهم العمل الأثري شيئاً مهماً واستخدام هذه الفتحات كأماكن تخزين للدossiehات والأوراق في صورة كتل متراصة على الفتحة مما أدى إلى فصل قطع كثيرة من الزجاج عن معدن الرصاص وتهشم قطع أخرى.

#### الترميم الخاطئ

لقد تمر ترميم فتحات الغرفة الخاصة بالشبابيك والأبواب من بل وذلك باستبدال حشوات الزجاج الملون المهمشة بأخرى شفافة عديمة اللون مع تلوينها بمعالجات لونية حديثة تختلف تماماً عن المعالجات اللونية الأصلية وقد تم أيضاً استبدال بعض أجزاء من الفتحات بأخرى لم يعشق بل مزخرفة بملونات باردة واستبدال أماكن التعشيق بخطوط زخرفية سواء في محاولة لمضاهاة أسلوب التعشيق المنفذ في النوافذ الأخرى كما تم إزالة السفل الخشبي واستبداله بالرسم بالألوان الزيتية التي لا تنفق مع أسلوب الأخشاب المطعمية بالصدق واستبدال بعض الملونات الاقرديسيكة بأخرى زيتية ثم استبدال بعض الأجزاء استخدام البرونز بدلاً من ورق الزخرفة تحمل الطابع الإسلامي المملوكي ومكونة من وحدات بيانية مختلفة مكررة بأسلوب رباعي الشكل ثم تكرار هذه الوحدة المجمعة مرات متعددة ومضافاً إلى بعض الآيات القرآنية بالخط الكوفي والخط

الثالث وقد تم تكوين الزخرفة مباشرة على الأخشاب بطريقة التمبرا متعددة الأسطح ولصق ورق الذهب وقد وجد من تحليلها أنها عبارة عن ثلات طبقات لونية فوق بعضها.

### مرحلة العلاج

١- نتيجة لعمليات الفحص السابقة تم تحديد الأعمال الموجودة بالغرفة إلى عدة تقنيات مختلفة وعدة أساليب تفيذية لها طبقاً لنوعية الخامات المستخدمة من أجزاء جصية وأجزاء خشبية مطعمة وملونات وأجزاء زجاجية معشقة بالرصاص والجص.

٢- تم تنظيف كل مجموعة على حدا المجموعة تلو الأخرى باستخدام فرشاة ناعمة وبرفق شديد.

عمل بعض الاختبارات الكيميائية للوصول إلى أنساب أسلوب للتنظيف الكيميائي  
كما يلي

١- استخدام الماء فقط وقد لوحظ أنه سوف يؤثر على الطبقات الزخرفية لضعفها.

٢- محلول فوسفات الصوديوم + منيل سيليلوز وقد أعطى طبقة جيرية على السطح (Napo4 + Cau 15%) + M.S2%

٣- استخدام الماء والكحول بنسبة ١:١ وقد أعطى نتيجة رائعة حيث تماست طبقة التحضير والألوان وسهل تنظيفها وقد تم التنظيف وبدأت مرحلة العلاج من الإصابة الحشرية باستخدام مادة Xelement ثم مرحلة التقوية والعزل باستخدام البارالويد من الأمام والخلف B 72.2% + Acetan

### علاج طبقة اللون

إن أصعب عمليات علاج الخشب الملون هو عملية علاج طبقة اللون نفسها لها من حساسية خاصة حيث أنها تعاني من مشاكل عدّة منها ظهور تشققات وانفصالات بها وأيضاً وجود تحلل بالأجزاء الداخلية بالخشب أسفلها يمكن في هذه الحالة استخدام Soluble Nylon حيث أنه يمتلك خواص لاصقة جيدة و تستطيع أن تستخدم لإعادة تثبيت الألوان المتقدمة وذلك بواسطة استخدام فرشاة دافئة رخوة في محلول ٥٠٪ منه يوضع محلول فوق تلك القشور اللونية ويمكن استخدامه تحت الضغط المعتمل وهذا محلول له قوّة شد تحت سطحية أكثر من أي مادة لاصقة أخرى لهذا يكون جريانه أسفل طبقة الألوان المفصولة حتى تعود لوضعها الأصلي.

وفي حالة أن تكون طبقة اللون من ألوان التمبر المائية يجب حمايتها أو لا بمحلول الفنيل المبلمرة الذائبة في مخلوط من الاسيتون أو بمحلول من النايلون القابل للذوبان في الكحول الساخن مع قليل من الماء.

#### علاج الضعف في الأخشاب عن طريق التقوية

تم تقوية الأخشاب عن طريق لدائن البولي استر مثل Pohelite 1744 Marco 261 وهي مركبات قليلة للزوجة تتغلغل داخل مسام الخشب بعد وقت محدد وبذلك يكسب الخشب صلابة وقوه وتجري عمليات التقوية بهذا المحلول بعيداً عن مصادر اللهب ويفضل إذابتها أو تخفيتها أن تستخدم مجموعة من المذيبات العضوية المختلفة في درجات الغليان حتى يكون هناك فرصة لسريان هذه المواد إلى أكبر مسافة ممكنة داخل الأخشاب ويفضل أن يكون على النحو التالي أسيتون ٥٠٪ كولونيin ٢٠٪ بنزول ١٥٪ كحول نقى ١٠٪ خلات الاميل ٥٪ حيث يفضل تفريغ مسام الأخشاب من الهواء والرطوبة حتى لا تقاوم تشرب المحاليل مادة الزيلمون وهي تفوق كل مواد التقوية لأن لها سرعة سريان عميق لا نظير له في أي مادة حتى الآن وبدرجة واحدة ومهما كانت درجة خطورة الهشاشة والفتت في الخشب فإنه يعمل على تقوية الخشب بدرجة صلابة شديدة مع بقاء الخشب على مظهره ولو أنه دون أي تغير في لونه على وجه الإطلاق ودون أي إحداث لأي ضرر في تكوين شكل الأثر من لف أو التواء أو تقفيت وهذه المادة تستورد سائلة للاستعمال المباشر ودرجة لزوجتها خفيفة نسبياً ولونها يميل إلى الزيت المصفي قليل ومنها نوع آخر للتطهير.

#### التقوية بالطرق الميكانيكية

انحصرت هذه الطريقة في تقوية الأخشاب بعض أجزاء التقوية الكيميائية وذلك باستخدام أو تأهيل خشبية أو معدنية في ربط أجزاء الأثر مع بعضها بما يسمى بالعصافير.

تم ربط أطراف الشقوق بأسفيدين خشبية على شكل X لمنعها من الاتساع وأيضاً عمل الجرار الخشبية أو الزوايا المعدنية وملئ الفجوات بالأخشاب الجديدة من نفس نوعية الأخشاب القديمة ودهانها بمحلول من خلات الفنيل المبلمرة "ريزن" بنسبة ٥٪ + ٦٪ من محلول السيليكون المذاب في البنزين وذلك حتى لا تتأثر هذه الأخشاب بالتغييرات الجوية.

#### علاج الالتواء والنقوش والاكماش

نظراً لوجود قطع كثيرة من السفل الجاف بالغرفة وجد دلف الدولاب والشبابيك متروكة في وضع غير سليم ومفككة قد تم رؤيتها في حالة تقوس واضح وكان ملزماً علينا إعادةها إلى شكلها الطبيعي وإزالة التقوسات الموجودة لإمكان تجميع أجزاء الأثر وتعديلها وأفضل الطرق التي تم استخدامها وذلك بإجراء عملية

نظرية لها بواسطة حمامات البخار المائية حيث يتوقف حجم الحمام على حجم وأطوال الأخشاب المختلفة ويكون نتيجة إطلاق البخار الساخن عليها اكتساب الرطوبة النسبية المطلوبة والتطرية الازمة ومع الضغط الخفيف باستمرار عليها عكس التقوس فامكن استعمال الخشب وإعادته إلى شكله الطبيعي وأمكنا أيضاً تثبيت زوايا من الحديد في ظهر الكتل أو الألواح الخشبية ووضعت في وضع متعامد مع اتجاه الآلياف.

#### علاج الفطريات والتبقع والعنف

وتم ذلك بفحص جميع الأخشاب الأثرية وتجفيفها وحفظها ظروف جافة نسبياً بحيث تحافظ على محتواها المائي أقل من 20% من وزن الخشب الجاف هذا بجانب استعمال الدهانات الحافظة مع استبدال الأخشاب المصابة بأخرى سلية مع فحص الأخشاب المحيطة بمكان الإصابة ويفضل دهانها أيضاً للوقاية العامة.

#### ملخص الأساليب المستعملة لمقاومة فطريات عفن الخشب

قد تم فحص الأخشاب لتحديد نوع الفطر المسبب للإصابة وعمل اختبار معملي لحساسية الفطر للمبيدات الفطرية للوصول إلى أكثر كفاءة وبأقل جرعة ممكنة. تم اختيار المادة المحافظة للخشب من المبيد الفطري بحيث يكون مناسباً لطبيعة الخشب المراد معالجته. وقد استخدمنا هنا ثلاثة أنواع تتناسب وكل جزئية من الأخشاب المراد ترميمها فقد استخدم محلائل كيميائية مائية مثل أملاح الفلوريدات في بعض الأعمال ومحاليل مشتملة على المذيبات العضوية أكثر ملائمة للأخشاب السفلية في الغرفة مثل زيت القار، زيت الكروزين، خامس كلورو الفينول، الكلورونفتالين.

#### علاج الأخشاب من الحشرات

تم ذلك بالتنظيف الجيد حتى يمكن التعرف على الإصابة بالحشرات في مراحلها الأولى ثم تم رش المبيدات وسد التقوس الموجودة بالخشب بعد العلاج مباشرةً بالشمع للتأكد من خلو الخشب من الحشرات وهناك طرق أخرى تستخدم لإبادة الحشرات وهي:-

- وضع الأثر الخشبي في جو مرتفع من الحرارة.
- وضع الأخشاب المصابة في جو مفرغ من الهواء.
- التبخر بالغازات السامة.
- الاسقاء بالمحاليل الكيميائية المبيدة للحشرات.

ووتم عملية الإبادة بالغازات السامة للأخشاب الأثرية في صندوق مبطن بالبولي إثيلين ومجهز بفتحة لتفريغه من الهواء حتى تتدثر الغازات داخل الأخشاب بسرعة وبكمية كبيرة.

### الإيادة باستخدام المحاليل الكيميائية

وستستخدم المحاليل التي لا تؤثر على تكوين الأخشاب والوانها وقد استخدم محاليل تحتوى على D.D.T التفتیات المعدنية كالنحاس والحديد والكروم والنیکوكذلك البارادکس بنسبة ٥٪ مضافاً إليه D.D.T بنسبة ٥٪ من الكیروسين.

### ثالثاً: مرحلة الترميم والحفظ وذلك بعمل الخطوات التالية:-

#### أولاً: تكنولوجيا ترميم الزجاج المعشق بالرصاص

بعد تنظيف الحشوة وتناولها تم تثبيت ورق شفاف فوق سطحها لنقلها وذلك عن طريق الطبع ثم حدبت أماكن الرصاص المتهالكة وحدبت قطع الزجاج التالفة والغير موجودة ثم وضع القطعة على تربیزة التعشيق وتم تجهیز عینات مسطحة من نوعیات الزجاج بعد صهرها بالطرق التكنولوجیة التي تم الكشف عنها بالعينات سابقاً سواء كانت بالطرق اليدوية أو النصف يدوية المسطحة أو المنقوشة أو المموجة وذلك في درجة حرارة انصهار ٤٥٠ م° ثم تم التبريد بعد ذلك في فرن التبريد أي أن نقل درجة حرارة الفرن لحرارة الغرفة العاديّة ثم تم سحب الزجاج وإجراء عملية القطع كما في الرسم المنقول من الفتحة الأصلية في الشفاف ثم تم إعداد الرصاص بالنسبة السابقة وصبه وسحبه عن طريق ماكينة سحب الرصاص "الدرفلة" وليس السحب الآوتوماتيكي نظراً لأن التحليل أثبت ذلك وبعد إجراء عملية إعداد الرصاص تم تعشيق القطع الناقصة ولحامها في باقي أجزاء الرصاص بعد التنظيف السابق وتجهیز مادة المعجون بالنسبة التي تم تحديدها في العناصر السابقة لتحليل المعجون ثم دمج المواد المعدة بنسبة قليلة من الغراء مضافاً إليها نسبة قليلة من الماء وصلت إلى ١٠٪ ثم تم دمجهم في زيت بذر الكتان للحصول على القوام السائل استعداداً لعمل المعجنة اللازمة للزجاج بعد تعشيقه ولحامها ووضعه في الإطار الخاص به والمصنوع من الحديد على شكل حرف U وينطبق ذلك أيضاً على نوعیات الزجاج الخاصة بفتحات الزجاج المعشق بالجص أما زجاج القبة الخشبية فقد تم عمل قالب من الشمومط بشكل وحجم قطعة الزجاج وصب الزجاج السائل بعد سحبه من الفرن في هذا القالب ووضعه في فرن التبريد بعد كبسه في قالب الشمومط استعداداً لوضعها في فرن التبريد ثم تجميعها على القبة الخشبية عن طريق إفریز من الخشب والتثبيت عن طريق المعجون الخاص به.

#### ترميم الحوائط الجصية والزجاج الجصي بغرفة على باشا مبارك

لقد تم تحديد نوعية الجبس التي يجب استخدامها في عمل الترميم ومن التحليلات السابقة أتضح أن الجبس الباريسي "السيني المحسن" هو أصل المواد الجبسية التي تتناسب مع نوعية الجبس الناتجة من التحليل وذلك لشدة نعومته وخلوه من

السيليكا وسهولة تشكيله وعدم قابليته للجفاف السريع الأمر الذي يساعد على إمكانية إعطاء فترة لتشكيله بالشكل المطلوب.

### (١) طريقة ترميم فتحة الجص المؤلف بالرصاص

قد تمأخذ قطعة من الزجاج الجصي المتهالك من العمل الزخرفي نفسه بعد عزلها جيداً وعمل تكيل من الطمي لهذه القطعة بالقرفيغات الزخرفية الموجودة والتي تتناسب مع الأثر وبعد التأكد من العنصر الفني الزخرفي تم استبatriate قالب من الغراء من هذه القطعة من الطمي وإعداد هذا القالب لصب الجزء المتهالك وبعد جفافه تم وضعه في مكان القطعة المتهالكة وعن طريق عمل رباط من الاستانلس داخل القطعتين وتغليفه بطبقة من نفس نوعية الجص حتى أصبح الشباك جيداً ونظيفاً يشبه حالته الأولى ثم تم اختيار قطع الزجاج من نفس نوعيات الزجاج المستخدم والسابق تجهيزه ووضعها في المكان المعد لها وبعد ذلك إجراء عملية التلوين بالافريسك على الجص كما في الشكل الأصلي.

### (٢) ترميم الجدران الجصية الموجودة بالغرفة


من عمليات التخليلات السابقة والرطوبة التي كانت في الجدران والشققات الموجودة بها وبعد إجراء عملية العزل والتجميف تم الاستعانة بإحدى المواد الأسمنتية الخالية تماماً من الأملاح والمواد الجيرية والمعروفة في إيطاليا باسم Malta Plastica تم تجهيزها خصيصاً بالشركة السويسرية للبناء الحديث واستخدمت في ترميم التشققات والأجزاء الساقطة من سقف الغرفة بعد تسليحها بالأخشاب والعروق عن طريق استخدام البغدادي وتم عمل قوالب السيليكون لنقل قطع الزخارف الجصية بعد تشكيلها وتجهيزها على هيئة بلاطات وتحضير الجص وصبه للحصول على نسخ من الزخارف الجصية المكملة للحوائط وإعادتها إلى أماكنها الأصلية على الجدران والأسقف والأشكال رقم (١٤ ، ١٥).

توضح ترميم الجدران الجصية.




شكل رقم (١٤)

يوضح تأكل الجدران واجراء عمليات الترميم عليها بنفس نوعيات الزخارف ونوعيات مشابهة من الجص


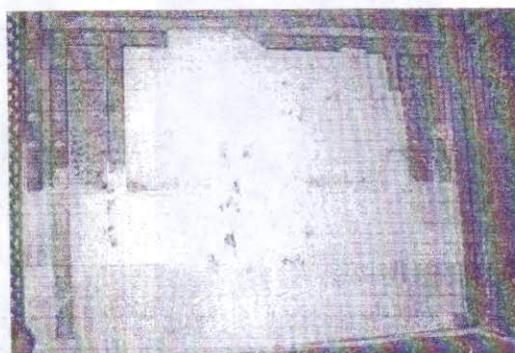


شكل رقم (١٥)

يوضح فك أجزاء من الجدران الحصبية وإعادتها إلى الحائط بعد عمل العزل والتقوية  
**ترميم الأخشاب والتطعيم والاحجبة الخشبية بغرفة علي ياشا مبارك**  
بعد إجراء عملية المعالجات التي سبق ذكرها على أخشاب الغرفة تم الاستعانة  
بنوعيات من الأخشاب لها نفس مواصفات الأخشاب السابقة في المشربية وهي  
مصنوعة من أخشاب مستوردة مثل "الارو، الزان، الماهوجني" وبطريقة  
التصنيع المعروفة بالخرط وكذلك التعشيق تم الحصول على نسخ من الضلaf  
الناقصة في الأحجبة وبنفس التصميم المنقول من الزجاج المعشق تم وضع هذه  
الأحجبة في أماكنها الأساسية وتضبيبها وإعادة باقي الأخشاب مثل الأبواب  
وإطاراتها ودلف الدواليب إلى أماكنها الأصلية بعد إعادة الأجزاء المفقودة من  
التطعيم بالصدف والعاچ والأبنوس والشكل رقم (١٦) يوضح السفل بعد الترميم  
أما الأشكال رقم (١٦، ١٦ بـ ١٦ جـ) توضح مظهر الشبابيك بالمشربية قبل  
الترميم وأثناء الترميم وبعد الترميم.

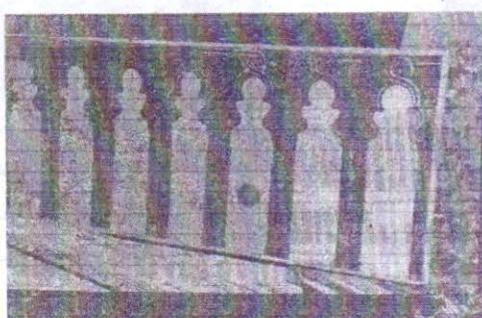

شكل رقم (١٦) يوضح السفل بعد الترميم وقبل الدهان والعزل

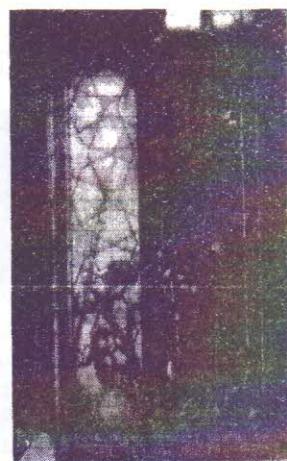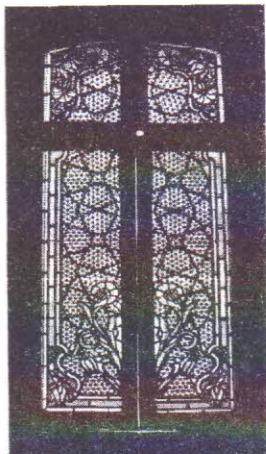

شكل رقم (١٦ج)

شكل رقم (١٦ب)

شكل رقم (١٦أ) يوضح المشربية الخاصة بالزجاج المعشق قبل الترميم  
شكل رقم (١٦ب) يوضح عمل مشربية منجورة للزجاج المعشق المفقود بنفس  
نوعيات الخشب قبل الدهان

شكل رقم (١٦ج) يوضح الزجاج المعشق والمشربية الخشبية بعد الترميم  
والدهان

كما أن هناك جزءاً كبيراً بالصالة الأولى قد تم تجديده ووضعه في السفل  
الخاص بالغرفة حيث أنه كان مرسوماً باللونات وغير موجود وأيضاً قد تم  
استخدام بعض جذوع النخيل في عمل أربعة براطيم ناقصة للسقف الصغير  
الخاص بالغرفة مع استخدام أسلوب "الحفر الغائر والبارز لإظهار الزخارف  
عليه وإعادته إلى مكانه الأصلي وأيضاً تم تنفيذ أرضية الغرفة بالخشب الباركيه  
بعد معالجة العلقة الأساسية وعزلها تماماً في الأرضية وقد استخدم نوعيات من  
الخشب المستورد "الارو، الماهوجني، الأبنوس" لإكمال الناقص من الأرضية.


#### ترميم الملوّنات والدهانات

بالغرفة هناك نوعيات من الطلاءات الملوّنة قد تم الكشف عنها بالتحليلات  
السابقة وهي:-

- التلوين عن طريق الاستر "الجمالكة" والمواد الكحولية والملونات القابلة  
للذوبان في الكحول".

- ٢- أيضا طريقة الملونات الافريسكية المستخدم فيها الملونات الطبيعية الناتجة من عناصر أرضية والتي يتم التلوين بها على طبقة تحضير جصية رقيقة والتلوين قبل الجفاف.
- ٣- ملونات التمبرا المستخدم فيها العناصر الملونة الناتجة من ملونات نباتية مع الاستعانة بزلال البيض وبعض الورنيشات والزيوت النباتية المخصصة لهذه النوعية من تكنولوجيا الزخرفة والتصوير بالتمبرا وقد استخدمت بكثرة في الأسفف الخشبية في البراطيم المدعمة لها.
- ٤- طريق التذهيب والقضيض وقد تم الاستعانة في هذه العلمية بورق الذهب الفرنسي " بعد التأكيد من وجود نفس نوعية هذا الذهب في الزخارف الأصلية " وأيضا استخدمت أوراق الفضة للزخارف البارزة في الأخشاب كما أن هناك بعض أجزاء من الجصيات الوالصلة بين براطيم الأخشاب والمعلقة بالأسفف ملونة بطبقة من الذهب مختلفة اللون والنوعية وبالكشف عنها وجد أنها ملونات برونزية من نوعية " البيدرودور المعدني المؤكسد " .


وقد تم وضع كل لون من هذه الملونات الأربع السابقة في موضعها الأصلي كماله للقطع الناقصة والتي تم تنفيذها بالغرفة والأشكال من رقم (١٧) إلى (٢٣) توضح أجزاء من الغرفة بعد الترميم والعزل.

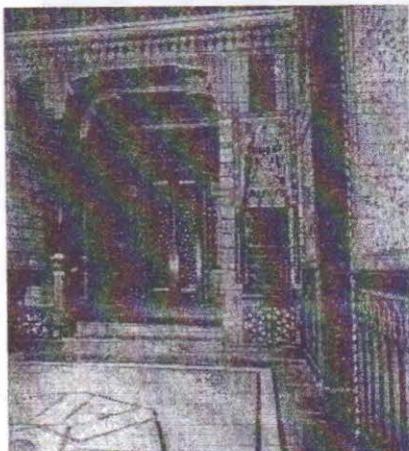


شكل رقم (١٨)




شكل رقم (١٧)

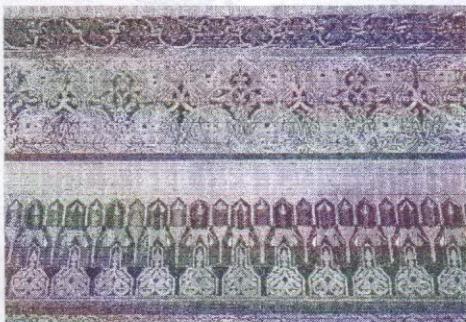

شكل رقم (٢٠)

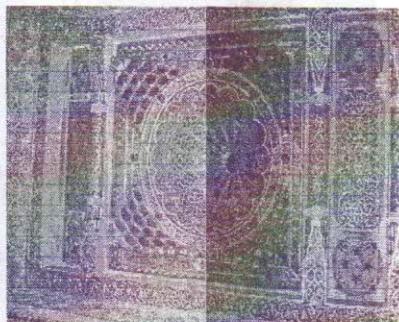


شكل رقم (١٩)

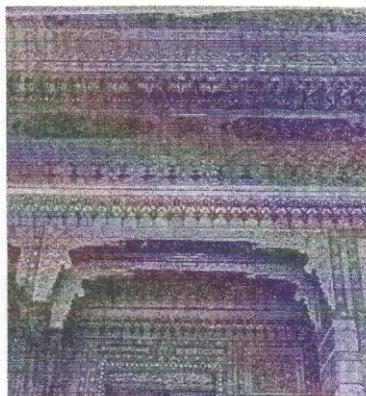

شكل رقم (٢٢)



شكل رقم (٢١)

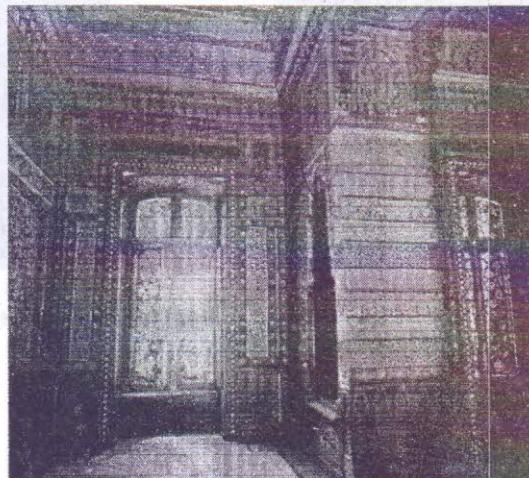

شكل رقم (٢٣)

### الإضاءة

للحظ أن بالغرفة بعض الأسلك الكهربائية البارزة التي تسى لجمليات الغرفة والتي تنتهي بلمبات كهربائية غير منسقة ومتباشرة وبالاطلاع على الزخارف والعناصر الموجودة بالغرفة قد أمكن توزيع الإضاءة بصورة غير مباشرة خلف العرائس وبداخل القبة وبداخل الكتبيات والخزانات بحيث لا يتسبب في إحداث أي ضرر بالأثر ناتج عن حرارة الضوء ويبرز في نفس الوقت جماليته للمشاهد مع الاستفادة من الإضاءة الطبيعية التي تتفذ بصورة مقتنة من خلال الأحجبة الخشبية والقبة ذات الزجاج المعشق وقد تم استشارة مهندس متخصص في الأعمال وتوزيع الضوء بصورة علمية في الغرفة.

### التصصيات

- الترميم عملية تكنولوجية علمية فنية هندسية واحدة لذلك فإبني أوصى بأن العمل المراد ترميمه يجب أن يكون من مجموعة من العلماء والباحثين كلا في تخصصه الدقيق علميا من ناحية البحث والتأصيل والمعالجة والوقاية والمجموعة الأخرى تتكون من المتخصصين في تكنولوجيا الأعمال التصويرية والنحتية والخشبية وخلاف ذلك من أعمال الفنون والحرف اليدوية إضافة إلى الفنانين الممارسين للتصوير والنحت والعمارة وخلاف ذلك من أعمال.

- وأوصى بأن تتكون مجموعة علماء الترميم من عمل خطة بحثية تبدأ بتحليل الخامات وتحليل عناصر التلف والوقاية والعلاج ثم اجراء عمليات الترميم كلا في تخصصه الدقيق كما أوصى بأن يتم التخصص الدقيق في كلية الآثار حتى نحصل على خرج يستطيع أن يتأقلم مع إحدى التقنيات الأثرية بداتها متقدما علميا وتكنولوجيا ومهاريا وفنينا.

- أوصى بعمل حصر لكافة الأعمال الإسلامية والقصور التي تستغل من قبل الجمهور والمصالح الحكومية لإقامة أو للعمل بتقنيتها ووضعها تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

- وأوصى بأن يكون ضمن المناهج الدراسية المفروضة على طلبة المدارس في مراحلهم الأولى منهج توعية أثرية بجانب التوعية التاريخية للحضاريات المتلاحقة بمصر.

المراجع

١- محمد علي حسن زينهم - تكنولوجيا فن الزجاج - الهيئة العامة المصرية للكتاب - ١٩٩٥ م.

٢- سلوى جاد الكريم ضوى - دراسة ترميم وصيانة الآثار الزجاجية في مصر تطبيقاً على نماذج مختارة - رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة - ١٩٩٥ م.

٣- عبد المعز شاهين - طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الأثرية - الهيئة العامة المصرية للكتاب ١٩٩٥ م.

٤- محمد علي حسن زينهم - الأزهر الشريف متحف الفنون الإسلامية من عصر الفاطميين إلى عصر مبارك - الهيئة العامة المصرية للكتاب - ١٩٩٨ م.

٥-Newton, R.C., Conservation of Mediaeval Windows Isothermal Glazing Stockholm, 1975.

٦-Plender Leith, H, J, The Conservation of Antiquities and Work of Art Treatment Repair and Restoration – Oxford Press – London – 1962.